

# Operating Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



# CFT



Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH  
Im Tiefen See 45  
D-64293 Darmstadt  
Tel. +49 6151 803-0  
Fax +49 6151 803-9100  
[info@hbm.com](mailto:info@hbm.com)  
[www.hbm.com](http://www.hbm.com)

Mat.: 7-0111.0003  
DVS: A02529\_04\_YCI\_00 HBM: public  
03.2019

© Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH.

Subject to modifications.  
All product descriptions are for general information only.  
They are not to be understood as a guarantee of quality or  
durability.

Änderungen vorbehalten.  
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner  
Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeits-  
garantie dar.

Sous réserve de modifications.  
Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits  
que sous une forme générale. Elles n'impliquent aucune  
garantie de qualité ou de durabilité.

Con riserva di modifica.  
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica e non  
implicano alcuna garanzia di qualità o di durata dei prodotti  
stessi.

保留变更的权利。  
所有信息都是对我们产品的一般性描述。在性能或者耐久性方  
面它们并不提供任何保证。

# Operating Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



# CFT



---

<b>1</b>	<b>Safety instructions .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Markings used .....</b>	<b>7</b>
2.1	The markings used in this document .....	7
<b>3</b>	<b>Scope of supply and accessories .....</b>	<b>8</b>
3.1	Accessories (not included in the scope of supply) .....	8
<b>4</b>	<b>General instructions for use .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Structure and mode of operation .....</b>	<b>10</b>
5.1	Force transducer operation .....	10
<b>6</b>	<b>Conditions on site .....</b>	<b>12</b>
6.1	Ambient temperature .....	12
6.2	Moisture and corrosion protection .....	12
<b>7</b>	<b>Mechanical installation .....</b>	<b>13</b>
7.1	Important precautions during installation .....	13
7.2	General installation guidelines .....	14
7.3	Force transducer installation .....	16
7.3.1	Installation via central thread .....	16
<b>8</b>	<b>Electrical connection .....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Specifications .....</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Dimensions .....</b>	<b>21</b>

# 1 Safety instructions

## Intended use

Piezoelectric force transducers from the CFT type series are designed solely for measuring static and dynamic compressive forces within the load limits stated in the specifications. Any other use is not the intended use.

To ensure safe operation, it is essential to comply with the regulations in the mounting instructions, the safety requirements listed below, and the data specified in the supplied technical data sheets. It is also essential to observe the applicable legal and safety regulations for the relevant application.

Force transducers are not intended for use as safety components. Please also refer to the "Additional safety precautions" section. Proper and safe operation of force transducers requires proper transportation, correct storage, setup and mounting, and careful operation.

## Load-carrying capacity limits

The information in the technical data sheets must be observed when using the force transducers. The respective specified maximum loads in particular must never be exceeded. The following limits set out in the technical data sheets must not be exceeded:

- Force limits
- Lateral force limits
- Breaking forces
- Maximum eccentricity
- Permissible dynamic loads
- Temperature limits

Please note that when several force transducers are interconnected, the load/force distribution is not always uniform. This means that one particular force transducer may be overloaded even if the total of all the nominal (rated) force for all sensors has not been reached yet.

### Use as machine elements

Force transducers can be used as machine elements. The "Load-carrying capacity limits" section and the specifications to ensure the required overload limit of your application must also be observed.

### Accident prevention

The prevailing accident prevention regulations stipulated by the trade associations must be taken into account, even though the breaking force is well in excess of the full scale value.

### Additional safety precautions

Force transducers cannot (as passive transducers) implement any (safety-relevant) cutoffs. This requires additional components and constructive measures, for which the installer and operator of the plant is responsible.

In cases where a breakage or malfunction of the force transducer would cause injury to persons or damage to equipment, the user must take appropriate additional safety precautions that meet at least the applicable safety and accident prevention regulations (e.g. automatic emergency shutdown, overload protection, catch straps or chains, or other fall protection).

The electronic processor that processes the measurement signal should be designed so that failure of the measurement signal cannot lead to secondary failures.

### General dangers when failing to follow the safety instructions

Force transducers are state-of-the-art and failsafe. Transducers can give rise to residual dangers if they are mounted, installed, used and operated inappropriately or by untrained personnel. Every person involved with setting up, starting up, operating or repairing a force transducer must have read and understood the mounting instructions and in particular the technical safety instructions. Force transducers can be damaged or destroyed by non-designated use of the force transducer or by non-compliance with the mounting and operating manual, these safety instructions or other applicable safety regulations when using the force transducers. A force transducer can break, particularly if it is overloaded. The breakage of a force transducer can cause damage to property or injury to persons in the vicinity of the force transducer.

If force transducers are not used as intended, or if the safety instructions or specifications in the mounting and operating instructions are ignored, it is also possible that a force transducer may fail or malfunction, with the result that persons may be injured or property damaged (due to the loads acting on or being monitored by the force transducer).

The scope of supply and performance of the transducer covers only a small area of force measurement technology, as measurements with piezoelectric force transducers presuppose the use of electronic signal processing. Equipment planners, installers and operators should always plan, implement and respond to the safety engineering considerations of force measurement technology in such a way as to minimize residual dangers. Pertinent national and local regulations must be complied with.

### **Conversions and modifications**

The design or safety engineering of the transducer must not be modified without our express permission. Any modification shall exclude all liability on our part for any damage resulting therefrom.

### **Maintenance**

The force transducers from the CFT series are maintenance free.

### **Disposal**

In accordance with national and local environmental protection and material recovery and recycling regulations, old transducers that can no longer be used must be disposed of separately and not with normal household garbage.

If you require more information about disposal, please contact your local authorities or the dealer from whom you purchased the product.

### **Qualified personnel**

Qualified personnel means persons entrusted with installing, mounting, starting up and operating the product who possess the appropriate qualifications for their work.

This includes people who meet at least one of these three requirements:

- Knowledge of the safety concepts of automation technology is a requirement and as project personnel, you must be familiar with these concepts.
- As automation plant operating personnel, you have been instructed how to handle the machinery. You are familiar with the operation of the equipment and technologies described in this documentation.
- As commissioning engineers or service engineers, you have successfully completed the training to repair the automation systems. Moreover, you are authorized to start up, ground and label circuits and equipment in accordance with safety engineering standards.

It is also essential to comply with the legal and safety requirements for the relevant application during use. The same applies to the use of accessories.

The force transducer may only be installed by qualified personnel, strictly in accordance with the specifications and with the safety requirements and regulations.

## 2 Markings used

### 2.1 The markings used in this document

Important instructions for your safety are highlighted. It is essential to follow these instructions to prevent accidents and damage to property.

Symbol	Meaning
 <b>WARNING</b>	This marking warns of a <i>potentially</i> dangerous situation in which failure to comply with safety requirements <i>may</i> result in death or serious physical injury.
 <b>CAUTION</b>	This marking warns of a <i>potentially</i> dangerous situation in which failure to comply with safety requirements <i>may</i> result in minor to moderate physical injury.
 <b>Notice</b>	This marking draws your attention to a situation in which failure to comply with safety requirements <i>may</i> result in damage to property.
 <b>Important</b>	This marking draws your attention to <i>important information</i> about the product or about handling the product.
 <b>Tip</b>	This marking indicates tips for use or other information that is useful to you.
 <b>Information</b>	This marking draws your attention to information about the product or about handling the product.
<i>Emphasis</i> See ...	Italics are used to emphasize and highlight text and identify references to chapters, diagrams, or external documents and files.

### 3 Scope of supply and accessories

- CFT piezoelectric force transducer
- Mounting instructions
- Test record

#### 3.1 Accessories (not included in the scope of supply)

Accessories	Ordering number
Connection cable for piezoelectric sensors with a 10-32UNF plug on both sides. Available in different lengths up to 7 m	1-KAB143-x
Connection cable for piezoelectric sensors with a 10-32UNF plug on one side and a BNC plug on the other cable end. Available in different lengths up to 3 m	1-KAB176-x
Cable coupling to extend piezoelectric connection cables. 10-32UNF at both ends.	1-CCO
Summing box for parallel connection of up to four piezoelectric sensors to one charge amplifier. Connector sockets: 10-32UNF	1-CSB4/1

## 4 General instructions for use

Force transducers are suitable for measuring compressive forces. They provide highly accurate static and dynamic force measurements and must therefore be handled very carefully. Particular care must be taken when transporting and installing the devices. Dropping or knocking the transducer may cause permanent damage.

The permissible limits for mechanical, thermal and electrical stresses are listed in section “*Specifications*” on page 19. It is essential to take these limits into account when planning the measuring set-up, during installation and, ultimately, during operation.

## 5 Structure and mode of operation

### 5.1 Force transducer operation

The force transducers from the CFT series operate in accordance with the piezoelectric principle. Compressive forces are transmitted to the two gallium phosphate measuring elements via the pre-stressed force application surfaces. They separate the electrical charges in proportion to the force curve. Charges are produced on the surface of the measuring elements that are forwarded by an electrode between the measuring elements and the sensor housing to the plug of the force transducer. If a charge amplifier is connected via a suitable cable, the charge signal can be converted into a voltage signal or a digital force signal.

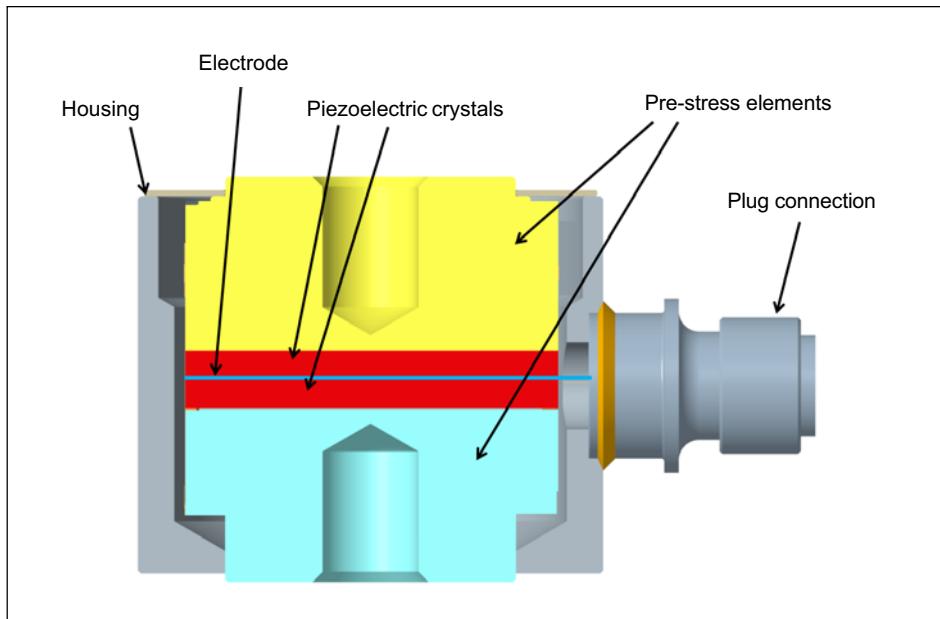


Fig. 5.1 Basic structure of the CFT sensors

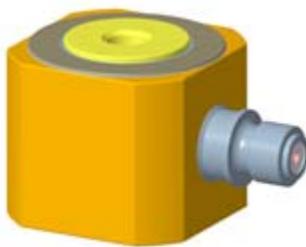


Fig. 5.2 Appearance of CFT force transducers with nominal (rated) forces of 5 kN and 20 kN



### Important

If you load the sensor with a force, either a charge amplifier has to be connected or the inner contact of the plug for connecting the coaxial cable must be short circuited with the shielding.

## 6 Conditions on site

CFT force transducers are made of stainless materials. The transducer must still be protected from weather conditions such as rain, snow, ice, and salt water.

### 6.1 Ambient temperature

The temperature has very little effect on the output signal. To obtain optimum measurement results, comply with the nominal (rated) temperature range.

All CFT series sensors are mechanically pre-stressed with the corresponding parts. The pre-stress force depends on the modulus of elasticity of the materials being used. Since the modulus of elasticity varies with the temperature, the pre-stress force also varies with the temperature. The sensor forwards this variation as a measurement signal to the charge amplifier. If you want to perform quasi-static measurements (for example adjusting measurement chains), we recommend bringing the measurement chain to a uniform and constant temperature.

Please be aware that the drift of a piezoelectric measurement chain may increase at a higher temperature, as the mobility of the charge carriers rises with the temperature.

### 6.2 Moisture and corrosion protection

CFT series force transducers meet the conditions of degree of protection IP65 in accordance with EN 60 529, if a connection cable is connected.

With stainless steel force transducers, please note that acids and all materials which release ions will also attack stainless steels and their weld seams. Any resulting corrosion could cause the force transducer to fail. In this case, appropriate protective measures must be provided. Force transducers should also be protected against substances that attack stainless steels.

## 7 Mechanical installation

### 7.1 Important precautions during installation

- Handle the transducer with care.
- Note the requirements for the force application parts in accordance with the subsequent sections of these instructions.
- Welding currents must not be allowed to flow through the transducer. If there is a risk that this might happen, you must use a suitable low-ohm connection to electrically bypass the transducer. HBM provides the highly flexible EEK ground cable for this purpose, for example, that is screwed on above and below the transducer.
- Make sure that the transducer cannot be overloaded.



#### WARNING

There is a danger of the transducer breaking if it is exposed to heavy force overshoot. This can cause danger for the operating personnel of the system in which the transducer is installed.

Implement appropriate safety measures to avoid overloads or to protect against the resulting dangers. The maximum possible mechanical stresses, especially the breaking force, are noted in the specifications.

When installing and operating the transducers, please observe the maximum parasitic forces – lateral forces, bending moments and torques (see section “*Specifications*”, page 19) – and the maximum permissible load-carrying capacity of the force application parts used.

---

**Notice**

*Piezoelectric sensors should always be connected to a charge amplifier when loads – particularly dynamic loads – are applied. Alternatively, it is also possible to short circuit the sensors. The sensors could be destroyed if this information is ignored.*

## 7.2 General installation guidelines

The forces to be measured must act on the transducer as accurately as possible in the direction of measurement.

Bending moments resulting from lateral force, eccentric loading and the lateral forces themselves, may destroy the transducer if limit values are exceeded. Please comply with the limits in the specifications.

Be aware that you may then only utilize an individual parasitic load (bending moments, lateral forces, torques) up to the limits stated in the specifications if none of the other components occurs. If lateral forces, bending moments and torques act on the sensor simultaneously, the components of the loading must not exceed 100% when added together.

**Example 1:**

You are using 50 % of the allowed lateral force, 25 % of the bending moment and 25% of the torque.

$$50 \% + 25 \% + 25 \% = 100 \%$$

→ The sensor is not overloaded and can be operated.

**Example 2:**

You are using 70 % of the allowed lateral force, 25 % of the bending moment and 25% of the torque.

$$70 \% + 25 \% + 25 \% = 120 \%$$

→ The sensor is overloaded and must not be operated.

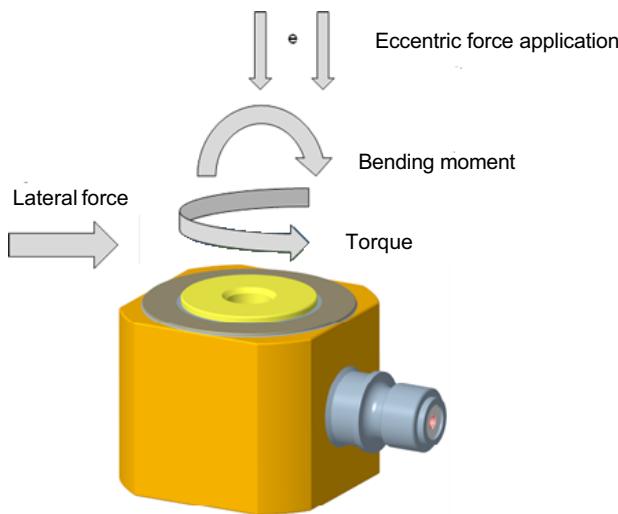


Fig. 7.1 Parasitic loads: Bending moments, lateral forces, torque and eccentric force application

If the force is not applied in the center of the force transducer, a bending moment is produced that can be calculated as:

$$M_b = F * e$$

where  $F$  is the applied force and  $e$  is the distance between the force application point and the center of the force transducer.

## 7.3 Force transducer installation

The force must always be applied via the force application surfaces (see Fig. 7.2)

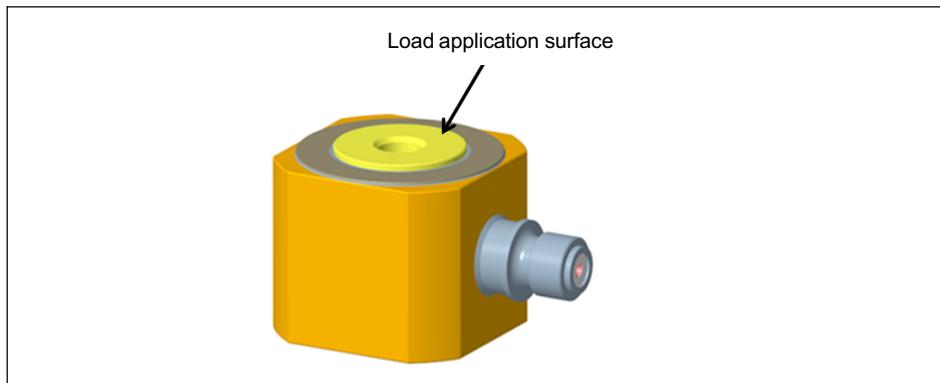


Fig. 7.2 The force must always be applied via the load application surface

### 7.3.1 Installation via central thread

The sensors can be used for quasi-static measurements; the dynamic loads are acquired correctly. The sensor must not be exposed to tensile forces. It is not possible to measure tensile forces. The maximum tensile force can be found in the specifications.

To guarantee minimum measurement uncertainty, the structural elements connected to the sensor should exhibit a roughness  $R_a < 0.8 \mu\text{m}$  and a hardness of at least 40 HRC.

The threads are used to screw the force transducer onto the load application surfaces. The structural element on the customer side (e.g. profile, ceiling, plate) must be sufficiently stiff in design so that there is no misalignment under load (danger of adequate bending moments). See the following table Tab. 7.1 for the tightening torque for the screws.

The screws to be used must exhibit a rigidity of 12.9.

Nominal (rated) force	Tightening torque	Screws for transducer mounting	Screws	Min. thread reach	Max. thread reach
			Number	mm	mm
kN	N*m				
5	0.5	M2.5	1	2.0	2.5
20	1.0	M4	1	2.5	3.5

Tab. 7.1 Screws and torque to be used

## 8 Electrical connection

Please use only high-insulation connection cables that generate little or no triboelectricity. The HBM connection cables meet this condition (see section "Scope of supply and accessories", page 8).

You can connect CFT series sensors in parallel. The CSB summing box is available for this purpose. If all of the sensors connected in parallel have the same sensitivity, then the overall sensitivity is the same as the sensitivity of each individual sensor.

Please be aware that measurements with piezoelectric sensors require very high insulation resistances. Contaminations reduce insulation resistances considerably and therefore results in a strong drift. Therefore do not touch plugs or sockets and screw on the protective cap when the sensor is not connected.

## 9 Specifications



Type	CFT		
<b>Nominal (rated) force</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5      20
<b>Accuracy</b>			
<b>Relative reproducibility and repeatability errors with unchanging mounting position</b>		%	0.1
<b>Accuracy class</b>			
<b>Rel. reversibility error</b>	$v_{0.5}$	%	0.5
<b>Linearity deviation</b>	$d_{\text{lin}}$		0.5
<b>Effect of lateral forces</b>	$d_q$	N/N	0.06    0.05
<b>Effect of the bending moment</b>	$d_{Mb}$	%	0.8    0.06
<b>Influence of temperature on the sensitivity</b>	$T_{CS}$	%	0.5
<b>Rated electrical output</b>			
<b>Sensitivity</b>	C	pC/N	-7.7
<b>Sensitivity tolerance</b>	$d_c$	%	5
<b>Insulation resistance</b>	$R_{\text{iso}}$	$\Omega$	$>10^{13}$
<b>Connection</b>			Coaxial connector 10-32 (Microdot)
<b>Temperature</b>			
<b>Nominal (rated) temperature range</b>	$B_{t,\text{nom}}$	°C	-40...+120
<b>Operating temperature range</b>	$B_{t,G}$		-40...+120
<b>Storage temperature range</b>	$B_{t,S}$		-40...+120
<b>Characteristic mechanical quantities</b>			
<b>Maximum operating force</b>	$F_G$	%	110
<b>Force limit</b>	$F_L$		110
<b>Breaking force</b>	$F_B$		200    150
<b>Lateral limit force<sup>1)</sup></b>	$F_q$	N	80    160
<b>Torque limit<sup>1)</sup></b>	$M_G$	Nm	0.3    1
<b>Bending moment limit with <math>F_z=0\text{N}</math></b>	$M_b$ perm, 0%		2    4
<b>Bending moment limit with <math>F_z=F_{\text{nom}}</math></b>	$M_b$ perm, 100%		0.5    2
<b>Nominal (rated) displacement <math>\pm 15\%</math></b>	$s_{\text{nom}}$	$\mu\text{m}$	11    18
<b>Stiffness</b>	F/S	$10^5 \text{ N/mm}$	4545    11111

Type	CFT		
<b>Nominal (rated) force</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5
<b>Fundamental frequency</b>	$F_{\text{rb}}$	kHz	40
<b>Tightening torque for the threaded connector</b>	$M_{\text{mont}}$	Nm	0.5
<b>Max. tensile force<sup>2)</sup></b>	$F_{\text{tens}}$	kN	0.5
<b>Permissible oscillation stress</b>	$F_{\text{rb}}$	% of $F_{\text{nom}}$	100
<b>General information</b>			
<b>Degree of protection per EN 6052</b>			IP65
<b>Measuring element material</b>			Gallium phosphate
<b>Weight</b>	m	g	8
			22

- 1) When loaded in the tensile direction, the sensor must only be loaded with 10% of the specified lateral force/torque limit.  
 2) Sensor is not calibrated in the tensile direction

## 10 Dimensions

CFT dimensions, nominal (rated) force 5, 20 kN

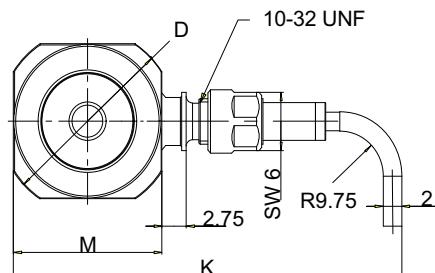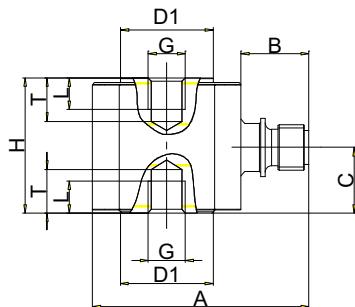

Type	D	D <sub>1</sub>	M	H	B	G	T	L	K	A	C
CFT/5KN	13	5	11	10	7.45	M2.5	3.15	2.25	approx. 36	18.45	5.05
CFT/20KN	19	10	16	14	7.45	M4	4.05	3	approx. 41	23.45	7.13



**Operating Manual | Bedienungsanleitung |  
Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书**

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



**CFT**



---

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verwendete Kennzeichnungen</b>	<b>7</b>
2.1	In dieser Anleitung verwendete Kennzeichnungen	7
<b>3</b>	<b>Lieferumfang und Zubehör</b>	<b>8</b>
3.1	Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
<b>4</b>	<b>Allgemeine Anwendungshinweise</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Aufbau und Wirkungsweise</b>	<b>10</b>
5.1	Funktionsweise der Kraftaufnehmer	10
<b>6</b>	<b>Bedingungen am Einsatzort</b>	<b>12</b>
6.1	Umgebungstemperatur	12
6.2	Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz	12
<b>7</b>	<b>Mechanischer Einbau</b>	<b>13</b>
7.1	Wichtige Vorkehrungen beim Einbau	13
7.2	Allgemeine Einbaurichtlinien	14
7.3	Einbau des Kraftaufnehmers	16
7.3.1	Montage über Zentralgewinde	16
<b>8</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>21</b>

# 1 Sicherheitshinweise

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die piezoelektrischen Kraftaufnehmer der Typenreihe CFT sind ausschließlich für die Messung statischer und dynamischer Druckkräfte im Rahmen der durch die technischen Daten spezifizierten Belastungsgrenzen konzipiert. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß.

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes sind die Vorschriften der Montageanleitung sowie die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen und die in den technischen Datenblättern mitgeteilten Daten unbedingt zu beachten. Zusätzlich sind die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die Kraftaufnehmer sind nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteile bestimmt. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen“. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Kraftaufnehmer setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung voraus.

## Belastbarkeitsgrenzen

Beim Einsatz der Kraftaufnehmer sind die Angaben in den technischen Datenblättern unbedingt zu beachten. Insbesondere dürfen die jeweils angegebenen Maximalbelastungen keinesfalls überschritten werden. Nicht überschritten werden dürfen die in den technischen Datenblättern angegebenen

- Grenzkräfte
- Grenzquerkräfte
- Bruchkräfte
- Maximale Exzentrizität
- Zulässigen dynamischen Belastungen
- Temperaturgrenzen

Beachten Sie bei der Zusammenschaltung mehrerer Kraftaufnehmer, dass die Last-/Kraftverteilung nicht immer gleichmäßig ist, d.h. ein einzelner Kraftaufnehmer kann überlastet sein, obwohl die Summe der Nennkraft aller Sensoren noch nicht erreicht ist.

### Einsatz als Maschinenelemente

Die Kraftaufnehmer können als Maschinenelemente eingesetzt werden. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Belastbarkeitsgrenzen“ und die technischen Daten um die von Ihrer Anwendung geforderte Überlastgrenze sicher zu stellen.

### Unfallverhütung

Obwohl die angegebene Bruchkraft ein Mehrfaches des Messbereichsendwerts beträgt, müssen die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften berücksichtigt werden.

### Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen

Die Kraftaufnehmer können (als passive Aufnehmer) keine (sicherheitsrelevanten) Abschaltungen vornehmen. Dafür bedarf es weiterer Komponenten und konstruktiver Vorkehrungen, für die der Errichter und Betreiber der Anlage Sorge zu tragen hat.

Wo bei Bruch oder Fehlfunktion der Kraftaufnehmer Menschen oder Sachen zu Schaden kommen können, müssen vom Anwender geeignete zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die zumindest den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften genügen (z.B. automatische Notabschaltung, Überlastsicherung, Fanglaschen oder -ketten oder andere Absturzsicherungen).

Die das Messsignal verarbeitende Elektronik ist so zu gestalten, dass bei Ausfall des Messsignals keine Folgeschäden auftreten können.

### Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Die Kraftaufnehmer entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebs-sicher. Von den Aufnehmern können Gefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal oder unsachgemäß montiert, aufgestellt, eingesetzt und bedient werden. Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb oder Reparatur eines Kraftaufnehmers beauftragt ist, muss die Montageanleitung und insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Kraftaufnehmer, bei Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung, dieser Sicherheitshinweise oder einschlägiger Sicherheitsvorschriften beim

Umgang mit den Kraftaufnehmern, können die Kraftaufnehmer beschädigt oder zerstört werden. Insbesondere bei Überlasten kann es zum Bruch eines Kraftaufnehmers kommen. Durch den Bruch eines Kraftaufnehmers können Sachen oder Personen in der Umgebung des Kraftaufnehmers zu Schaden kommen.

Werden Kraftaufnehmer nicht Ihrer Bestimmung gemäß eingesetzt oder werden die Sicherheitshinweise oder die Vorgaben der Montage- oder Bedienungsanleitung außer Acht gelassen, kann es ferner zum Ausfall oder zu Fehlfunktionen der Kraftaufnehmer kommen, mit der Folge, dass (durch auf die Kraftaufnehmer einwirkende oder durch diese überwachte Lasten) Menschen oder Sachen zu Schaden kommen.

Der Leistungs- und Lieferumfang des Aufnehmers deckt nur einen Teilbereich der Kraftmesstechnik ab, da Messungen mit piezoelektrischen Kraftaufnehmern eine elektronische Signalverarbeitung voraussetzen. Sicherheitstechnische Belange der Kraftmesstechnik sind grundsätzlich vom Anlagenplaner/Ausrüster/Betreiber so zu planen, zu realisieren und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Die jeweils existierenden nationalen und örtlichen Vorschriften sind zu beachten.

## **Umbauten und Veränderungen**

Der Aufnehmer darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schließt eine Haftung unsererseits für daraus resultierende Schäden aus.

## **Wartung**

Kraftaufnehmer der Serie CFT sind wartungsfrei.

## **Entsorgung**

Nicht mehr gebrauchsfähige Aufnehmer sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt vom regulären Hausmüll zu entsorgen.

Falls Sie weitere Informationen zur Entsorgung benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

Dazu zählen Personen, die mindestens eine der drei Voraussetzungen erfüllen:

- Ihnen sind die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik bekannt und Sie sind als Projektpersonal damit vertraut.
- Sie sind Bedienpersonal der Automatisierungsanlagen und im Umgang mit den Anlagen unterwiesen. Sie sind mit der Bedienung der in dieser Dokumentation beschriebenen Geräten und Technologien vertraut.
- Sie sind Inbetriebnehmer oder für den Service eingesetzt und haben eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen befähigt. Außerdem haben Sie die Berechtigung, Stromkreise und Geräte gemäß den Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

Der Kraftaufnehmer darf nur von qualifiziertem Personal ausschließlich entsprechend der technischen Daten in Zusammenhang mit den Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften eingesetzt werden.

## 2 Verwendete Kennzeichnungen

### 2.1 In dieser Anleitung verwendete Kennzeichnungen

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschaden zu vermeiden.

Symbol	Bedeutung
 <b>WARNUNG</b>	Diese Kennzeichnung weist auf eine <i>mögliche</i> gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge <i>haben kann</i> .
 <b>VORSICHT</b>	Diese Kennzeichnung weist auf eine <i>mögliche</i> gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge <i>haben kann</i> .
 <b>Hinweis</b>	Diese Kennzeichnung weist auf eine Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – Sachschäden zur Folge <i>haben kann</i> .
 <b>Wichtig</b>	Diese Kennzeichnung weist auf <i>wichtige</i> Informationen zum Produkt oder zur Handhabung des Produktes hin.
 <b>Tipp</b>	Diese Kennzeichnung weist auf Anwendungstipps oder andere für Sie nützliche Informationen hin.
 <b>Information</b>	Diese Kennzeichnung weist auf Informationen zum Produkt oder zur Handhabung des Produktes hin.
<i>Hervorhebung Siehe ...</i>	Kursive Schrift kennzeichnet Hervorhebungen im Text und kennzeichnet Verweise auf Kapitel, Bilder oder externe Dokumente und Dateien.

### 3 Lieferumfang und Zubehör

- Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT
- Montageanleitung
- Prüfprotokoll

#### 3.1 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör	Bestellnummer
Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren mit einem 10-32UNF Stecker an beiden Seiten. Verfügbar in verschiedenen Längen bis 7 m	1-KAB143-x
Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren mit einem 10-32UNF Stecker an einer Seite, einem BNC Stecker am anderen Kabelende. Verfügbar in verschiedenen Längen bis 3 m	1-KAB176-x
Kabelkupplung zur Verlängerung von piezoelektrischen Anschlusskabeln. Beidseitig 10-32 UNF.	1-CCO
Summierbox zur Parallelschaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren auf einen Ladungsverstärker. Anschlussbuchsen: 10-32UNF	1-CSB4/1

## 4 Allgemeine Anwendungshinweise

Die Kraftaufnehmer sind für Messungen von Druckkräften geeignet. Sie messen statische und dynamische Kräfte mit hoher Genauigkeit und verlangen daher eine umsichtige Handhabung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern hierbei Transport und Einbau. Stöße oder Stürze können zu permanenten Schaden am Aufnehmer führen.

Die Grenzen für die zulässigen mechanischen, thermischen und elektrischen Beanspruchungen sind im *Kapitel 9 „Technische Daten“ auf Seite 19* aufgeführt. Bitte berücksichtigen Sie diese unbedingt bei der Planung der Messanordnung, beim Einbau und letztendlich im Betrieb.

## 5 Aufbau und Wirkungsweise

### 5.1 Funktionsweise der Kraftaufnehmer

Die Kraftaufnehmer der Serie CFT arbeiten nach dem piezoelektrischen Prinzip. Über vorgespannte Krafteinleitungsflächen werden Druckkräfte auf die zwei Messelemente aus Gallium-Phosphat übertragen. Diese trennen proportional zum Kraftverlauf elektrische Ladungen. Es entstehen Ladungen an der Oberfläche der Messelemente, die dann von einer Elektrode zwischen den Messelementen und dem Sensorgehäuse an den Stecker des Kraftaufnehmers weitergeleitet werden. Ist über ein geeignetes Kabel ein Ladungsverstärker angeschlossen, so kann das Ladungssignal in ein Spannungssignal oder ein digitales Kraftsignal gewandelt werden.

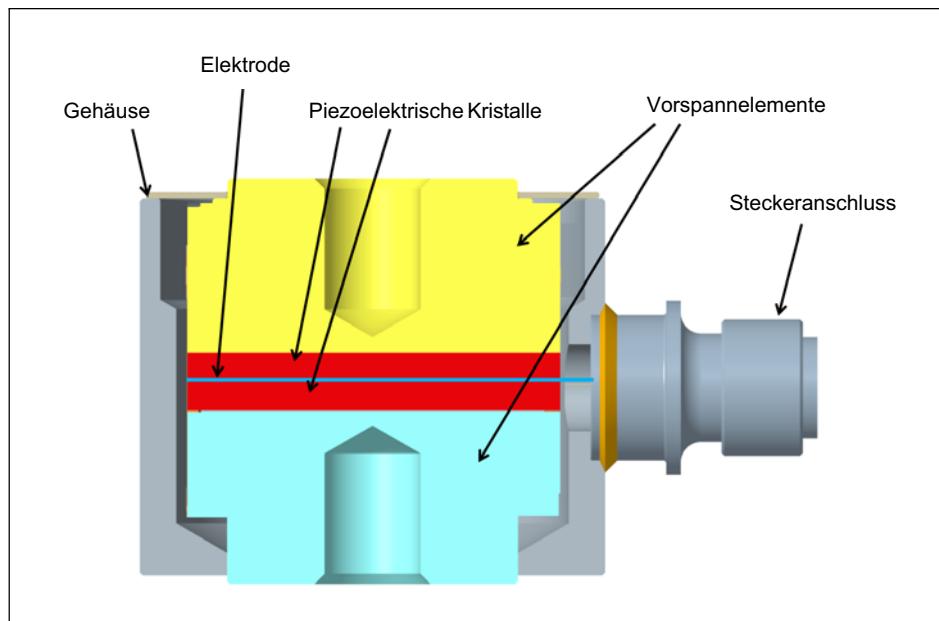


Abb. 5.1 Prinzipieller Aufbau der Sensoren CFT

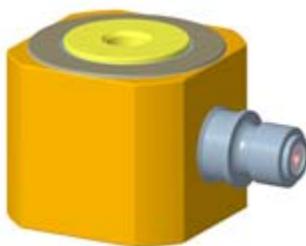


Abb. 5.2 Erscheinungsbild der Kraftaufnehmer CFT mit den Nennkräften 5 kN und 20 kN



### Wichtig

*Wenn Sie den Sensor mit einer Kraft beladen, muss entweder ein Ladungsverstärker angeschlossen sein oder der innere Kontakt des Steckers zum Anschluss des Koaxialkabels mit der Schirmung kurz geschlossen sein.*

## 6 Bedingungen am Einsatzort

Die Kraftaufnehmer CFT sind aus rostfreien Materialien hergestellt. Schützen Sie den Aufnehmer trotzdem vor Witterungseinflüssen wie beispielsweise Regen, Schnee, Eis und Salzwasser.

### 6.1 Umgebungstemperatur

Die Temperatureinflüsse auf das Ausgangssignal sind sehr gering. Um optimale Messergebnisse zu erzielen, müssen Sie den Nenntemperaturbereich einhalten.

Alle Sensoren der Serie CFT sind mechanisch mit entsprechenden Bauteilen vorgespannt. Die Vorspannkraft hängt vom E-Modul der eingesetzten Materialien ab. Da sich das E-Modul mit der Temperatur ändert, ändert sich auch die Vorspannkraft mit der Temperatur, was der Sensor als Messsignal an den Ladungsverstärker weiter gibt. Wollen sie quasistatische Messungen (z.B. Einmessen von Messketten) durchführen, empfehlen wir, die Messkette auf gleichmäßige und konstante Temperatur zu bringen.

Beachten Sie, dass die Drift einer piezoelektrischen Messkette bei erhöhter Temperatur zunehmen kann, da die Ladungsträgerbeweglichkeit mit der Temperatur steigt.

### 6.2 Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz

Die Kraftaufnehmer der Serie CFT erfüllen die Bedingungen der Schutzart IP65 nach DIN EN 60529, wenn ein Anschlusskabel angeschlossen ist.

Bei Kraftaufnehmern aus nichtrostendem Stahl ist zu beachten, dass Säuren und alle Stoffe, die Ionen freisetzen, auch nichtrostende Stähle und deren Schweißnähte angreifen. Die dadurch eventuell auftretende Korrosion kann zum Ausfall des Kraftaufnehmers führen. In diesem Fall sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Ebenso soll der Kraftaufnehmer gegen Stoffe geschützt werden, die rostfreie Stähle angreifen.

## 7 Mechanischer Einbau

### 7.1 Wichtige Vorkehrungen beim Einbau

- Behandeln Sie den Aufnehmer schonend.
- Beachten Sie die Anforderungen an die Krafteinleitungsteile entsprechend den nachfolgenden Abschnitten dieser Anleitung.
- Es dürfen keine Schweißströme über den Aufnehmer fließen. Sollte diese Gefahr bestehen, so müssen Sie den Aufnehmer mit einer geeigneten niederohmigen Verbindung elektrisch überbrücken. Hierzu bietet z.B. HBM das hochflexible Erdungskabel EEK an, das oberhalb und unterhalb des Aufnehmers angeschraubt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufnehmer nicht überlastet werden kann.



#### WARNING

Bei einer starken Überlastung des Aufnehmers besteht die Gefahr, dass der Aufnehmer bricht. Dadurch können Gefahren für das Bedienpersonal der Anlage auftreten, in die der Aufnehmer eingebaut ist.

Treffen Sie geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung einer Überlastung oder zur Sicherung gegen sich daraus ergebende Gefahren. Die maximalen möglichen mechanischen Belastungen, insbesondere die Bruchkraft, sind in den technischen Daten vermerkt.

Beachten Sie beim Einbau und während des Betriebs des Aufnehmers die maximalen parasitären Kräfte - Querkräfte, Biege- und Drehmomente (*siehe Kapitel 9 „Technische Daten“, Seite 19*) - und die maximal zulässige Belastbarkeit der verwendeten Krafteinleitungsteile.

## Hinweis

*Piezoelektrische Sensoren sollen bei Belastung - vor allem dynamischen Belastungen - immer an einen Ladungsverstärker angeschlossen sein. Alternativ ist es auch möglich, die Sensoren kurzzuschließen. Bei Missachtung dieses Hinweises, können die Sensoren zerstört werden.*

## 7.2 Allgemeine Einbaurichtlinien

Die zu messenden Kräfte müssen möglichst genau in Messrichtung auf den Aufnehmer wirken.

Aus einer Querkraft resultierende Biegemomente und außermittige Belastungen, sowie Querkräfte selbst, können bei Überschreitung der Grenzwerte den Aufnehmer zerstören. Bitte beachten Sie die Grenzen in den technischen Daten.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine einzelne parasitäre Last (Biegemomente, Querkräfte, Drehmomente) nur dann bis zu den in den technischen Daten angegebenen Grenzen ausnutzen dürfen, wenn keine andere dieser Komponenten auftritt. Sollten Querkräfte, Biegemomente und Drehmomente gleichzeitig auf den Sensor wirken, so dürfen die Anteile dieser Belastung addiert 100 % nicht überschreiten.

### Beispiel 1:

Sie nutzen die zulässige Querkraft zu 50 %, das Biegemoment zu 25 % und das Drehmoment zu 25 % aus.

$$50 \% + 25 \% + 25 \% = 100 \%$$

→ Der Sensor ist nicht überlastet und darf betrieben werden.

### Beispiel 2:

Sie nutzen die zulässige Querkraft zu 70 %, das Biegemoment zu 25 % und das Drehmoment zu 25 % aus.

$$70 \% + 25 \% + 25 \% = 120 \%$$

→ Der Sensor ist überlastet und darf nicht betrieben werden.

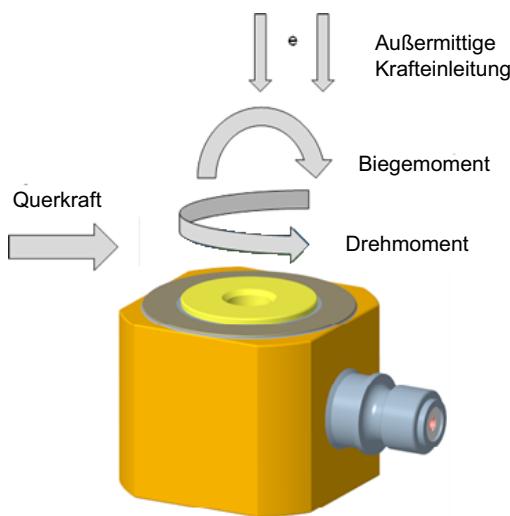


Abb. 7.1 Parasitäre Lasten: Biegemoment, Querkraft, Drehmoment sowie außermittige Krafteinleitung

Wird die Kraft nicht in die Mitte des Kraftaufnehmer eingeleitet, so entsteht ein Biegemoment, dass sich berechnen lässt:

$$M_b = F \cdot e$$

Dabei ist  $F$  die anliegende Kraft und  $e$  der Abstand zwischen dem Kraftereinleitungs- und dem Mittelpunkt des Kraftaufnehmers.

## 7.3 Einbau des Kraftaufnehmers

Die Krafteinleitung muss immer über die Krafteinleitungsflächen (siehe Abb. 7.2) erfolgen

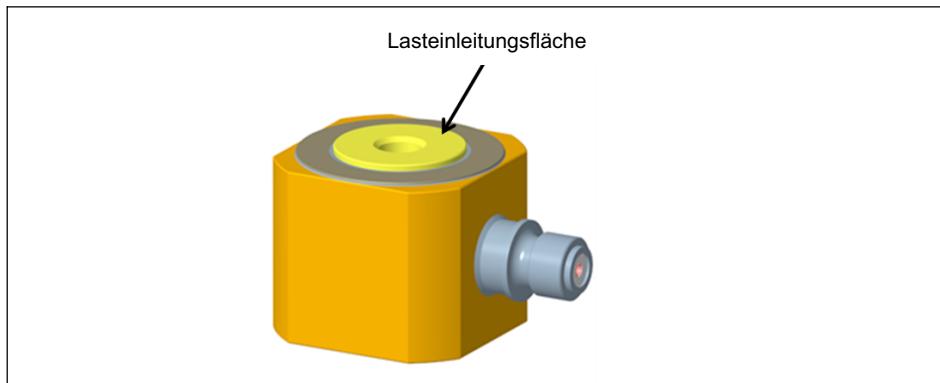


Abb. 7.2 Die Kraft muss immer über die Lasteinleitungsfläche eingeleitet werden

### 7.3.1 Montage über Zentralgewinde

Die Sensoren können für quasistatische Messungen eingesetzt werden, dynamische Lasten werden einwandfrei erfasst. Der Sensor darf Zugkräften ausgesetzt werden. Die Messung der Zugkräfte ist nicht möglich. Die maximale Zugkraft finden Sie in den technischen Daten.

Um minimale Messunsicherheit zu garantieren sollen die Konstruktionselemente, die an dem Sensor angeschlossen sind eine Rauigkeit  $R_a < 0,8 \mu\text{m}$  und eine Härte von mindestens 40 HRC aufweisen.

Der Kraftaufnehmer wird unter Nutzung der Gewinde auf den Lasteinleitungsflächen angeschraubt. Das kundenseitige Konstruktionselement (z.B. Profil, Decke, Platte) muss ausreichend steif ausgelegt sein, so dass es unter Last nicht zu Schiefstellungen kommt (Gefahr von zusätzlichen Biegemomenten). Das Drehmoment, mit denen die Schrauben anzuziehen sind, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle Tab. 7.1.

Die zu verwendeten Schrauben müssen eine Festigkeit von 12.9 aufweisen.

Nennkraft	Anzugs-moment	Schrauben für Auf-nehmer-montage	Schrauben	Min. Ein-schraub-tiefe	Max. Ein-schraub-tiefe
kN	N*m		Anzahl	mm	mm
5	0,5	M2,5	1	2,0	2,5
20	1,0	M4	1	2,5	3,5

Tab. 7.1 Zu verwendende Schrauben und Drehmomente

## 8 Elektrischer Anschluss

Bitte verwenden Sie nur hochisolierende Anschlusskabel, die wenig oder keine Reibungselektrizität erzeugen. Die Anschlusskabel von HBM erfüllen diese Bedingung (siehe Kapitel 3 „Lieferumfang und Zubehör“, Seite 8).

Sie können Sensoren der Serie CFT parallel schalten. Hierzu steht die Summierbox CSB zur Verfügung. Weisen alle parallel geschalteten Sensoren die gleiche Empfindlichkeit auf, so ist die Gesamtempfindlichkeit gleich der Empfindlichkeit eines einzelnen Sensors.

Bitte beachten Sie, dass Messungen mit piezoelektrischen Sensoren sehr hohe Isolationswiderstände voraussetzen. Verschmutzungen verringern Isolationswiderstände beträchtlich und führen deshalb zu starker Drift. Berühren Sie Stecker oder Buchsen deshalb nicht und schrauben Sie die Schutzkappe auf, wenn der Sensor nicht angeschlossen ist.

## 9 Technische Daten



Typ		CFT		
Nennkraft	F <sub>nom</sub>	kN	5	20
<b>Genauigkeit</b>				
<b>Relative Spannweite in unveränderter Einbaulage</b>		%	0,1	
<b>Genauigkeitsklasse</b>				
Rel. Umkehrspanne	v <sub>0,5</sub>	%	0,5	
Linearität	d <sub>lin</sub>		0,5	
Querkraefteinfluss	d <sub>q</sub>	N/N	0,06	0,05
Biegemomenteinfluss	d <sub>Mb</sub>	%	0,8	0,06
Temperatoreinfluss auf die Empfindlichkeit	T <sub>KC</sub>	%	0,5	
<b>Elektrische Kennwerte</b>				
Empfindlichkeit	C	pC/N	-7,7	
Toleranz der Empfindlichkeit	d <sub>c</sub>	%	5	
Isolationswiderstand	R <sub>ISO</sub>	Ω	>10 <sup>13</sup>	
<b>Anschluss</b>			Koaxialanschluss 10-32 (Microdot)	
<b>Temperatur</b>				
Nenntemperaturbereich	B <sub>t,nom</sub>	°C	-40...+120	
Gebrauchstemperaturbereich	B <sub>t,G</sub>		-40...+120	
Lagertemperaturbereich	B <sub>t,S</sub>		-40...+120	
<b>Mechanische Kenngrößen</b>				
Maximale Gebrauchskraft	F <sub>G</sub>	% N	110	
Grenzkraft	F <sub>L</sub>		110	
Bruchkraft	F <sub>B</sub>		200	150
Grenzquerkraft <sup>1)</sup>	F <sub>q</sub>	Nm	80	160
Grenzdrehmoment <sup>1)</sup>	M <sub>G</sub>		0,3	1
Grenzbiegemoment bei F <sub>z</sub> =0N	M <sub>b</sub> zul, 0%		2	4
Grenzbiegemoment bei F <sub>z</sub> =F <sub>nom</sub>	M <sub>b</sub> zul, 100%		0,5	2
Nennmessweg ±15 %	s <sub>nom</sub>		11	18
Steifigkeit	F/S	10 <sup>5</sup> N/mm	4545	11111

Typ	CFT			
<b>Nennkraft</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>Grundresonanzfrequenz</b>	$F_{\text{rb}}$	kHz	40	36
<b>Anzugsmoment für Anschlussgewinde</b>	$M_{\text{mont}}$	Nm	0,5	1
<b>Max. Zugkraft<sup>2)</sup></b>	$F_{\text{zug}}$	kN	0,5	2
<b>Zulässige Schwingbeanspruchung</b>	$F_{\text{rb}}$	% v. $F_{\text{nom}}$	100	
<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Schutzart nach EN 60529</b>				IP65
<b>Werkstoff des Messelements</b>				Galliumphosphat
<b>Masse</b>	m	g	8	22

- 1) Sensor darf bei Belastung in Zugrichtung nur mit 10 % der angegebenen Grenzquerkraft/dem angegebenen Grenzdrehmoment belastet werden  
 2) Sensor ist in Zugrichtung nicht kalibriert

## 10 Abmessungen

Abmessungen CFT Nennkraft 5, 20 kN

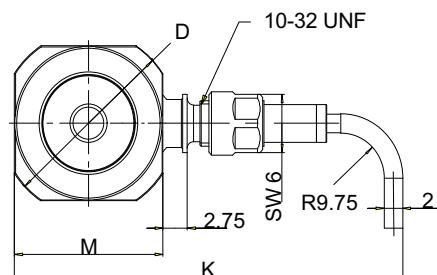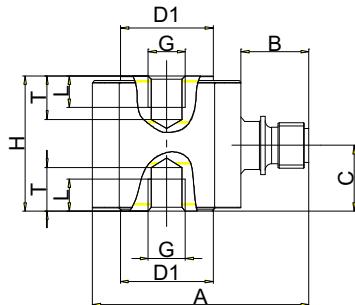

Typ	D	D <sub>1</sub>	M	H	B	G	T	L	K	A	C
CFT/5KN	13	5	11	10	7,45	M2,5	3,15	2,25	ca. 36	18,45	5,05
CFT/20KN	19	10	16	14	7,45	M4	4,05	3	ca. 41	23,45	7,13



# Operating Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



# CFT



---

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Marquages utilisés</b>	<b>7</b>
2.1	Marquages utilisés dans le présent document	7
<b>3</b>	<b>Étendue de la livraison et accessoires</b>	<b>8</b>
3.1	Accessoires (ne faisant pas partie de la livraison)	8
<b>4</b>	<b>Consignes générales d'utilisation</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Conception et principe de fonctionnement</b>	<b>10</b>
5.1	Fonctionnement des capteurs de force	10
<b>6</b>	<b>Conditions sur site</b>	<b>12</b>
6.1	Température ambiante	12
6.2	Protection contre l'humidité et la corrosion	12
<b>7</b>	<b>Montage mécanique</b>	<b>13</b>
7.1	Précautions importantes lors du montage	13
7.2	Directives de montage générales	14
7.3	Montage du capteur de force	16
7.3.1	Montage par filetage central	16
<b>8</b>	<b>Raccordement électrique</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Dimensions</b>	<b>21</b>

# 1 Consignes de sécurité

## Utilisation conforme

Les capteurs de force piézoélectriques de la série CFT sont exclusivement conçus pour la mesure de forces en compression statiques et dynamiques dans le cadre des limites de charge spécifiées dans les caractéristiques techniques. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Pour garantir un fonctionnement sûr, il faut impérativement respecter les instructions de la notice de montage, de même que les consignes de sécurité ci-après et les données indiquées au niveau des caractéristiques techniques. De plus, il convient, pour chaque cas particulier, de respecter les règlements et consignes de sécurité correspondants.

Les capteurs de force ne sont pas destinés à être mis en œuvre comme éléments de sécurité. Reportez-vous à ce sujet au paragraphe "Mesures de sécurité supplémentaires". Afin de garantir un fonctionnement parfait et en toute sécurité des capteurs de force, il convient de veiller à un transport, un stockage, une installation et un montage appropriés et d'assurer un maniement scrupuleux.

## Limites de capacité de charge

Lors de l'utilisation des capteurs de force, respecter impérativement les données fournies dans les caractéristiques techniques. Les charges maximales indiquées ne doivent notamment en aucun cas être dépassées. Il ne faut pas dépasser les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques pour :

- les forces limites,
- les forces transverses limites,
- les forces de rupture,
- l'excentricité maximale,
- les charges dynamiques admissibles,
- les limites de température.

En cas de branchement de plusieurs capteurs de force, notez que la répartition des charges / forces n'est pas toujours uniforme. Ainsi, l'un des capteurs de force peut être surchargé bien que la somme des forces nominales de tous les capteurs ne soit pas encore atteinte.

### **Utilisation en tant qu'éléments de machine**

Les capteurs de force peuvent être utilisés en tant qu'éléments de machine. Reportez-vous à ce sujet au paragraphe "Limites de capacité de charge" et aux caractéristiques techniques afin de garantir la limite de surcharge exigée par votre application.

### **Prévention des accidents**

Bien que la force de rupture indiquée corresponde à un multiple de la pleine échelle, il est impératif de respecter les directives pour la prévention des accidents du travail éditées par les caisses professionnelles d'assurance accident.

### **Mesures de sécurité supplémentaires**

Les capteurs de force ne peuvent déclencher (en tant que capteurs passifs) aucun arrêt (de sécurité). Il faut pour cela mettre en œuvre d'autres composants et prendre des mesures constructives, tâches qui incombent à l'installateur et à l'exploitant de l'installation.

Lorsque les capteurs de force risquent de blesser des personnes ou endommager des biens suite à une rupture ou un dysfonctionnement, l'utilisateur doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires appropriées, afin de répondre au moins aux directives pour la prévention des accidents du travail (par ex. dispositif d'arrêt automatique, limiteur de charge, lanières ou chaînes de sécurité ou tout autre dispositif anti-chute).

L'électronique traitant le signal de mesure doit être conçue de manière à empêcher tout endommagement consécutif à une panne du signal.

## Risques généraux en cas de non-respect des consignes de sécurité

Les capteurs de force sont conformes au niveau de développement technologique actuel et présentent une parfaite sécurité de fonctionnement. Les capteurs peuvent représenter un danger s'ils sont montés, installés, utilisés et manipulés de manière incorrecte par du personnel non qualifié. Toute personne chargée de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation ou de la réparation d'un capteur de force doit impérativement avoir lu et compris la notice de montage et notamment les informations relatives à la sécurité. En cas d'utilisation non conforme des capteurs de force, de non-respect de la notice de montage et du manuel d'emploi, ainsi que des présentes consignes de sécurité ou de toute consigne de sécurité applicable pour l'usage des capteurs de force, les capteurs de force peuvent être endommagés ou détruits. En cas de surcharges notamment, un capteur de force peut se briser. La rupture d'un capteur de force peut endommager des biens ou blesser des personnes se trouvant à proximité de ce dernier.

Si les capteurs de force sont utilisés pour un usage non prévu ou que les consignes de sécurité ou encore les prescriptions de la notice de montage ou du manuel d'emploi sont ignorées, cela peut également entraîner une panne ou des dysfonctionnements des capteurs de force qui peuvent à leur tour provoquer des dommages sur des biens ou des personnes (de par les charges agissant sur les capteurs de force ou celles surveillées par ces derniers).

Les performances du capteur et l'étendue de la livraison ne couvrent qu'une partie des techniques de mesure de force car les mesures effectuées avec des capteurs de force piézoélectriques supposent l'emploi d'un traitement de signal électronique. La sécurité dans le domaine de la technique de mesure de force doit en général être conçue, mise en œuvre et prise en charge par l'ingénieur/le constructeur/l'exploitant de manière à minimiser les dangers résiduels. Il convient de respecter les réglementations nationales et locales en vigueur.

## Transformations et modifications

Il est interdit de modifier le capteur sur le plan conceptuel ou celui de la sécurité sans accord explicite de notre part. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables des dommages qui résulteraient d'une modification quelconque.

### Maintenance

Les capteurs de force de la série CFT sont sans entretien.

### Élimination des déchets

Conformément aux réglementations nationales et locales en matière de protection de l'environnement et de recyclage, les capteurs hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales.

Pour plus d'informations sur l'élimination d'appareils, consultez les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit en question.

### Personnel qualifié

Sont considérées comme personnel qualifié les personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit, et disposant des qualifications correspondantes.

En font partie les personnes remplissant au moins une des trois conditions :

- Elles connaissent les concepts de sécurité de la technique d'automatisation et les maîtrisent en tant que chargé de projet.
- Elles sont opérateurs des installations d'automatisation et ont été formées pour pouvoir utiliser les installations. Elles savent comment utiliser les appareils et technologies décrits dans le présent document.
- En tant que personnes chargées de la mise en service ou de la maintenance, elles disposent d'une formation les autorisant à réparer les installations d'automatisation. Elles sont en outre autorisées à mettre en service, mettre à la terre et marquer des circuits électriques et appareils conformément aux normes de la technique de sécurité.

De plus, il convient, pour chaque cas particulier, de respecter les règlements et consignes de sécurité correspondants. Ceci s'applique également à l'utilisation des accessoires.

Le capteur de force doit uniquement être manipulé par du personnel qualifié conformément aux caractéristiques techniques et aux consignes de sécurité.

## 2 Marquages utilisés

### 2.1 Marquages utilisés dans le présent document

Les consignes importantes pour votre sécurité sont repérées d'une manière particulière. Respectez impérativement ces consignes pour éviter tout accident et/ou dommage matériel.

Symbole	Signification
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Ce marquage signale un risque <i>potentiel</i> qui – si les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas respectées – <i>peut avoir</i> pour conséquence de graves blessures corporelles, voire la mort.
 <b>ATTENTION</b>	Ce marquage signale un risque <i>potentiel</i> qui – si les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas respectées – <i>peut avoir</i> pour conséquence des blessures corporelles de gravité minime ou moyenne.
<b>Note</b>	Ce marquage signale une situation qui – si les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas respectées – <i>peut avoir</i> pour conséquence des dégâts matériels.
 <b>Important</b>	Ce marquage signale que des informations <i>importantes</i> concernant le produit ou sa manipulation sont fournies.
 <b>Conseil</b>	Ce marquage est associé à des conseils d'utilisation ou autres informations utiles.
 <b>Information</b>	Ce marquage signale que des informations concernant le produit ou sa manipulation sont fournies.
<i>Mise en valeur Voir ...</i>	Les caractères en italique mettent le texte en valeur et signalent des renvois à des chapitres, des illustrations ou des documents et fichiers externes.

### 3 Étendue de la livraison et accessoires

- Capteur de force piézoélectrique CFT
- Notice de montage
- Protocole d'essai

#### 3.1 Accessoires (ne faisant pas partie de la livraison)

Accessoires	N° de commande
Câble de liaison pour capteurs piézoélectriques avec un connecteur mâle 10-32UNF des deux côtés. Disponible en différentes longueurs jusqu'à 7 m	1-KAB143-x
Câble de liaison pour capteurs piézoélectriques avec un connecteur mâle 10-32UNF d'un côté et un connecteur BNC à l'autre extrémité du câble. Disponible en différentes longueurs jusqu'à 3 m	1-KAB176-x
Connecteur femelle pour rallonger des câbles de liaison piézoélectriques. 10-32 UNF des deux côtés.	1-CCO
Boîtier sommateur pour raccorder en parallèle jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques à un amplificateur de charge. Embases : 10-32UNF	1-CSB4/1

## 4 Consignes générales d'utilisation

Les capteurs de force sont conçus pour la mesure de forces en compression. Ils mesurent les forces dynamiques et statiques avec une précision élevée et doivent donc être maniés avec précaution. Dans ce cadre, le transport et le montage doivent être réalisés avec un soin particulier. Les chocs et les chutes risquent de provoquer un endommagement irréversible du capteur.

Les limites des sollicitations mécaniques, thermiques et électriques admissibles sont disponibles au *chapitre 9 „Caractéristiques techniques“*, page 19. Veuillez impérativement en tenir compte lors de la conception de l'agencement de mesure, lors du montage et en fonctionnement.

## 5 Conception et principe de fonctionnement

### 5.1 Fonctionnement des capteurs de force

Les capteurs de force de la série CFT fonctionnent d'après le principe piézoélectrique. Des surfaces d'introduction de force précontraintes permettent de transmettre des forces en compression sur les deux éléments sensibles en phosphate de gallium. Les charges électriques sont séparées proportionnellement à la courbe de force. Cela génère des charges à la surface des éléments sensibles qui sont ensuite transmises au connecteur du capteur de force depuis une électrode située entre les éléments sensibles et le boîtier du capteur. Si un amplificateur de charge est raccordé via un câble approprié, le signal de charge peut alors être transformé en un signal de tension ou un signal de force numérique.

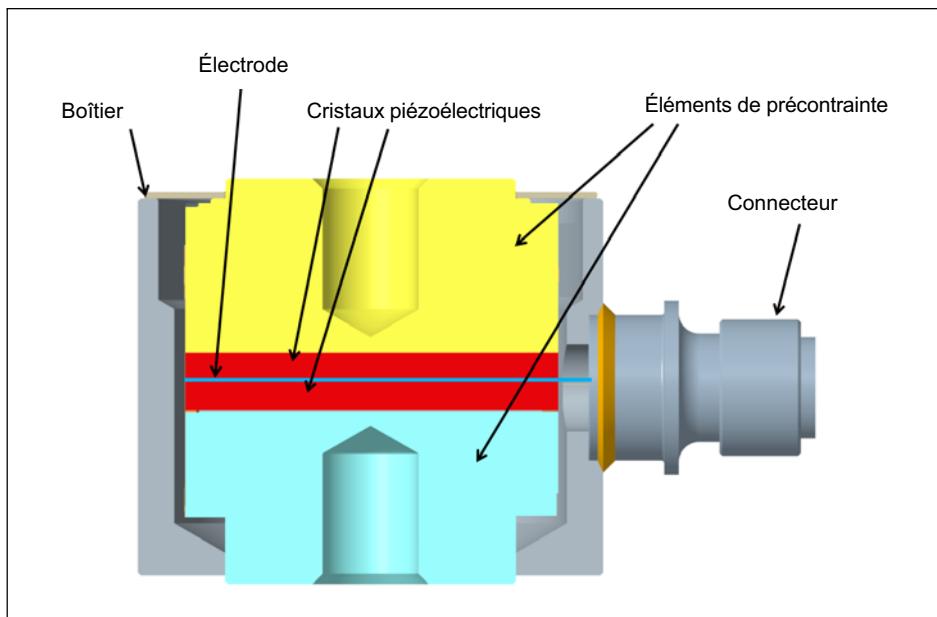


Fig. 5.1 Structure générale des capteurs CFT

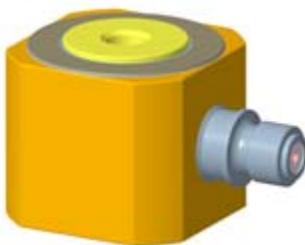


Fig. 5.2 Aspect extérieur des capteurs de force CFT avec les forces nominales 5 kN et 20 kN



### Important

*Si le capteur est soumis à une force, il faut qu'il soit raccordé à un amplificateur de charge ou que le contact interne du connecteur permettant de raccorder le câble coaxial soit court-circuité avec le blindage.*

## 6 Conditions sur site

Les capteurs de force CFT sont en matériaux inoxydables. Protégez malgré tout le capteur des intempéries, telles que la pluie, la neige, le gel et l'eau salée.

### 6.1 Température ambiante

L'influence de la température sur le signal de sortie est très faible. Il convient de respecter la plage nominale de température pour obtenir de meilleurs résultats de mesure.

Tous les capteurs de la série CFT sont précontraints mécaniquement au moyen de pièces appropriées. La force de précontrainte dépend du module d'élasticité des matériaux utilisés. Comme le module d'élasticité varie avec la température, la force de précontrainte varie également en fonction de la température, ce que le capteur transmet à l'amplificateur de charge via le signal de mesure. Pour effectuer des mesures quasi statiques (par ex. pour l'étalonnage de chaînes de mesure), nous conseillons d'amener la chaîne de mesure à une température uniforme et constante.

Notez que la dérive d'une chaîne de mesure piézoélectrique peut augmenter lorsque la température est élevée car la mobilité des porteurs de charge augmente avec la température.

### 6.2 Protection contre l'humidité et la corrosion

Les capteurs de force de la série CFT remplissent les conditions du degré de protection IP65 selon EN 60529 lorsqu'un câble de liaison est raccordé.

Pour les capteurs de force en acier inoxydable, il faut noter que les acides et toutes les substances libérant des ions attaquent également les aciers inoxydables et leurs cordons de soudure. La corrosion éventuelle qui peut en résulter est susceptible d'entraîner la défaillance du capteur de force. Dans ce cas, il faut prévoir des mesures de protection appropriées. De même, il faut protéger le capteur de force contre les substances qui attaquent les aciers inoxydables.

## 7 Montage mécanique

### 7.1 Précautions importantes lors du montage

- Manipulez le capteur avec précaution.
- Respectez les exigences que doivent remplir les pièces d'introduction de force stipulées dans les paragraphes qui suivent de la présente notice.
- Aucun courant de soudage ne doit traverser le capteur. Si cela risque de se produire, le capteur doit être shunté électriquement à l'aide d'une liaison de basse impédance appropriée. À cet effet, HBM propose par ex. le câble de mise à la terre très souple EEK vissé au-dessus et au-dessous du capteur.
- Assurez-vous que le capteur ne peut pas être surchargé.



#### Avertissement

En cas de surcharge importante du capteur, ce dernier risque de se briser. Cela peut être dangereux pour les opérateurs de l'installation dans laquelle le capteur est monté.

Prendre des mesures de protection appropriées pour éviter toute surcharge ou pour se protéger des risques qui pourraient en découler. Les sollicitations mécaniques maximales possibles, notamment la force de rupture, sont indiquées dans les caractéristiques techniques.

Lors du montage et pendant le fonctionnement du capteur, tenir compte des forces parasites maximales, à savoir des forces transverses, moments de flexion et couples (*voir chapitre 9 „Caractéristiques techniques“, page 19*) et de la capacité de charge maximale admissible des pièces d'introduction de force utilisées.

---

**Note**

*En cas de charge, surtout de charges dynamiques, les capteurs piézoélectriques doivent toujours être raccordés à un amplificateur de charge. Il est également possible de court-circuiter les capteurs. Si cette instruction n'est pas respectée, cela peut détruire les capteurs.*

## 7.2 Directives de montage générales

Les forces à mesurer doivent, autant que possible, agir précisément sur le capteur dans la direction de mesure.

Les moments de flexion résultant d'une force transverse et les charges excentrées ainsi que les forces transverses elles-mêmes risquent de détruire le capteur lors d'un dépassement des valeurs limites. Veuillez respecter les limites indiquées dans les caractéristiques techniques.

Notez qu'une charge parasite (moments de flexion, forces transverses, couples) ne peut être exploitée jusqu'aux limites indiquées dans les caractéristiques techniques que si aucune autre charge parasite ne se produit. Si des forces transverses, des moments de flexion et des couples agissent en même temps sur le capteur, la proportion de toutes ces charges additionnées ne doit pas dépasser 100 %.

**Exemple 1 :**

Vous exploitez la force transverse admissible à 50 %, le moment de flexion à 25 % et le couple à 25 %.

$$50\% + 25\% + 25\% = 100\%$$

→ Le capteur n'est pas surchargé et peut être utilisé.

**Exemple 2 :**

Vous exploitez la force transverse admissible à 70 %, le moment de flexion à 25 % et le couple à 25 %.

$$70\% + 25\% + 25\% = 120\%$$

→ Le capteur est surchargé et ne doit pas être utilisé.

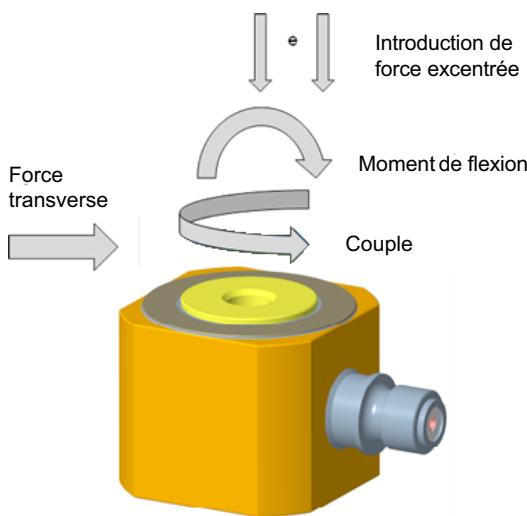


Fig. 7.1 Charges parasites : moment de flexion, force transverse, couple et introduction de force excentrée

Si la force n'est pas appliquée au centre du capteur de force, cela crée un moment de flexion pouvant être calculé ainsi :

$$M_b = F \cdot e$$

Où  $F$  représente la force appliquée et  $e$  l'écart entre le point d'introduction de la force et le centre du capteur de force.

## 7.3 Montage du capteur de force

La force doit toujours être introduite via les surfaces d'introduction de force (voir Fig. 7.2).

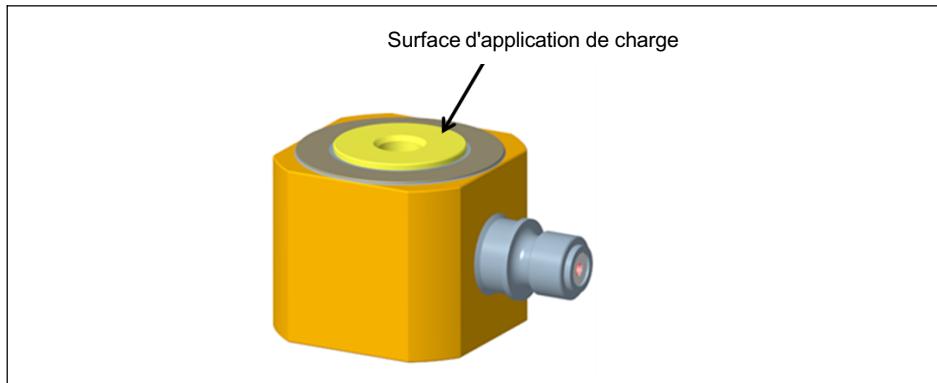


Fig. 7.2 La force doit toujours être introduite via la surface d'application de charge

### 7.3.1 Montage par filetage central

Les capteurs peuvent être mis en œuvre pour des mesures quasi statiques. Les charges dynamiques sont parfaitement mesurées. Le capteur peut être soumis à des forces de traction, mais la mesure de ces forces n'est pas possible. La force de traction maximale est indiquée dans les caractéristiques techniques.

Pour garantir l'incertitude de mesure minimale, les éléments de construction auxquels le capteur est raccordé doivent présenter une rugosité  $R_a < 0,8 \mu\text{m}$  et une dureté d'au moins 40 HRC.

Le capteur de force se visse sur les surfaces d'application de charge en utilisant le filetage. L'élément de construction fourni par le client (par ex. profilé, plafond, plaque) doit être suffisamment rigide pour ne pas provoquer d'inclinaisons sous charge (risque d'apparition de moments de flexion supplémentaires). Le couple de serrage des vis est indiqué dans le tableau ci-après (Tab. 7.1).

Les vis à utiliser doivent présenter une classe de dureté de 12.9.

Force nominale	Couple de serrage	Vis destinées au montage du capteur	Vis	Longueur de filet mini.	Longueur de filet maxi.
			Nombre	mm	mm
5	0,5	M2,5	1	2,0	2,5
20	1,0	M4	1	2,5	3,5

Tab. 7.1 Vis et couples de serrage à utiliser

## 8 Raccordement électrique

Utilisez uniquement des câbles de liaison ultra-isolants générant peu ou pas du tout de triboélectricité. Les câbles de liaison de HBM remplissent cette condition (*voir chapitre 3 "Étendue de la livraison et accessoires", page 8*).

Les capteurs de la série CFT peuvent être branchés en parallèle. Pour cela, utilisez le boîtier sommateur CSB. Si tous les capteurs branchés en parallèle ont la même sensibilité, la sensibilité totale est alors égale à la sensibilité d'un capteur individuel.

Notez que les mesures effectuées avec des capteurs piézoélectriques supposent des résistances d'isolement très élevées. Les saletés réduisent considérablement les résistances d'isolement et conduisent donc à une forte dérive. C'est pourquoi vous ne devez pas toucher les connecteurs mâles ou femelles et vous devez visser le capuchon de protection lorsque le capteur n'est pas raccordé.

## 9 Caractéristiques techniques



Type	CFT			
<b>Force nominale</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>Exactitude</b>				
Erreur relative de répétabilité sans rotation			%	0,1
<b>Classe de précision</b>				
Erreur de réversibilité relative	$v_{0,5}$	% d <sub>lin</sub>	0,5	0,5
Erreur de linéarité	d <sub>lin</sub>		0,5	
Influence d'une force transverse	d <sub>q</sub>	N/N	0,06	0,05
Influence du moment de flexion	d <sub>Mb</sub>	%	0,8	0,06
Influence de la température sur la sensibilité	T <sub>K<sub>C</sub></sub>	%	0,5	
<b>Caractéristiques électriques</b>				
Sensibilité	C	pC/N	-7,7	
Tolérance de la sensibilité	d <sub>c</sub>	%	5	
Résistance d'isolement	R <sub>iso</sub>	Ω	>10 <sup>13</sup>	
<b>Raccordement</b>			Connecteur coaxial 10-32 (Microdot)	
<b>Température</b>				
Plage nominale de température	B <sub>t,nom</sub>	°C	-40...+120	
Plage d'utilisation en température	B <sub>t,G</sub>		-40...+120	
Plage de température de stockage	B <sub>t,S</sub>		-40...+120	
<b>Caractéristiques mécaniques</b>				
Force utile maximale	F <sub>G</sub>	%	110	
Force limite	F <sub>L</sub>		110	
Force de rupture	F <sub>B</sub>		200	150
Force transverse limite <sup>1)</sup>	F <sub>q</sub>	N Nm	80	160
Couple limite <sup>1)</sup>	M <sub>G</sub>		0,3	1
Moment de flexion limite pour F <sub>z</sub> = 0 N	M <sub>b adm, 0%</sub>		2	4
Moment de flexion limite pour F <sub>z</sub> = F <sub>nom</sub>	M <sub>b adm, 100%</sub>		0,5	2
Déplacement nominal ±15 %	s <sub>nom</sub>	μm	11	18

Type	CFT			
<b>Force nominale</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>Rigidité</b>	F/S	$10^5 \text{ N/mm}$	4 545	11 111
<b>Fréquence fondamentale</b>	$F_{\text{rb}}$	kHz	40	36
<b>Couple de serrage pour le filetage</b>	$M_{\text{mont}}$	Nm	0,5	1
<b>Force de traction maxi.<sup>2)</sup></b>	$F_{\text{trac}}$	kN	0,5	2
<b>Charge dynamique admissible</b>	$F_{\text{rb}}$	% $F_{\text{nom}}$	100	
<b>Indications générales</b>				
<b>Degré de protection selon EN 60529</b>				IP65
<b>Matériau de l'élément sensible</b>				Phosphate de gallium
<b>Masse</b>	m	g	8	22

- 1) En cas de sollicitation en traction, le capteur ne peut être soumis qu'à 10 % de la force transverse limite / du couple limite indiqué(e)  
 2) Capteur non calibré dans le sens de traction

## 10 Dimensions

Dimensions CFT force nominale 5, 20 kN

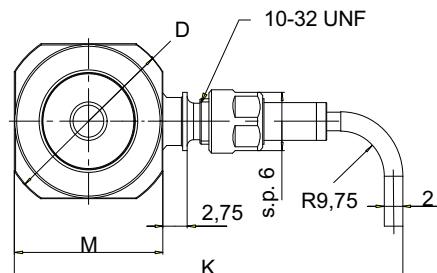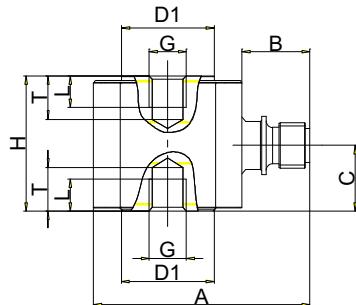

Type	D	D <sub>1</sub>	M	H	B	G	T	L	K	A	C
CFT/5KN	13	5	11	10	7,45	M2,5	3,15	2,25	env. 36	18,45	5,05
CFT/20KN	19	10	16	14	7,45	M4	4,05	3	env. 41	23,45	7,13



**Operating Manual | Bedienungsanleitung |  
Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书**

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



**CFT**



---

<b>1</b>	<b>Note sulla sicurezza .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Simboli utilizzati .....</b>	<b>7</b>
2.1	Simboli utilizzati nelle presenti istruzioni .....	7
<b>3</b>	<b>Contenuto della fornitura ed accessori .....</b>	<b>8</b>
3.1	Accessori (non compresi nel contenuto della fornitura) .....	8
<b>4</b>	<b>Istruzioni d'impiego generali .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Struttura e modo operativo .....</b>	<b>10</b>
5.1	Funzionamento dei trasduttori di forza .....	10
<b>6</b>	<b>Condizioni nel luogo d'impiego .....</b>	<b>12</b>
6.1	Temperatura ambientale .....	12
6.2	Protezione da umidità e corrosione .....	12
<b>7</b>	<b>Montaggio meccanico .....</b>	<b>13</b>
7.1	Misure importanti per il montaggio .....	13
7.2	Direttive generali per il montaggio .....	14
7.3	Montaggio del trasduttore di forza .....	16
7.3.1	Montaggio tramite filettatura centrale .....	16
<b>8</b>	<b>Collegamento elettrico .....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Dimensioni .....</b>	<b>21</b>

## 1 Note sulla sicurezza

### Impiego conforme

I trasduttori di forza piezoelettrici della serie CFT sono concepiti esclusivamente per la misurazione di forze di compressione statiche e dinamiche, entro i limiti di carico specificati nei Dati tecnici. Qualsiasi altro impiego verrà considerato non conforme.

Per garantire la sicurezza operativa, si devono assolutamente osservare le indicazioni delle istruzioni di montaggio, le seguenti note sulla sicurezza e le specifiche indicate nei prospetti dati tecnici. Devono inoltre essere osservate le normative legali e sulla sicurezza in vigore per ogni particolare applicazione.

I trasduttori di forza non possono essere impiegati come componenti di sicurezza. A tal proposito, consultare anche il paragrafo "Misure di sicurezza supplementari". Il funzionamento corretto e sicuro dei trasduttori di forza presuppone che il trasporto, il magazzinaggio, l'installazione ed il montaggio siano adeguati e che l'impiego sia accurato.

### Limiti di capacità di carico

Utilizzando i trasduttori di forza osservare assolutamente i limiti specificati nei prospetti dati tecnici. In particolare, non si devono superare in alcun caso i carichi massimi specificati. Non superare i seguenti valori indicati nei prospetti dati tecnici

- le forze limite
- le forze laterali limite
- le forze di rottura
- l'eccentricità massima
- i carichi dinamici ammissibili
- i limiti di temperatura

In caso di collegamento congiunto di più trasduttori di forza considerare che la distribuzione del carico/della forza non è sempre omogenea, cioè un trasduttore di forza singolo può essere sovraccarico anche se la somma della forza nominale di tutti i trasduttori non è stata ancora raggiunta.

## Impiego come elementi di macchinari

I trasduttori di forza possono essere usati come elementi di macchinari. Osservare in proposito il paragrafo "Limiti di capacità di carico" e i dati tecnici per garantire il limite di sovraccarico richiesto dalla vostra applicazione.

## Prevenzione degli infortuni

Nonostante la forza di rottura indicata sia un multiplo del fondo scala del campo di misura, si devono osservare le prescrizioni antinfortunistiche pertinenti emanate dalle associazioni di categoria.

## Misure di sicurezza supplementari

Essendo elementi passivi, i trasduttori di forza non possono provocare spegnimenti (rilevanti per la sicurezza). Sono pertanto necessari ulteriori componenti e misure strutturali a cura e responsabilità dell'installatore e del gestore dell'impianto.

Nei casi in cui la rottura o il malfunzionamento dei trasduttori di forza possa provocare danni alle persone o alle cose, l'utente deve prendere opportune misure addizionali che soddisfino almeno i requisiti di prevenzione degli infortuni in vigore (ad es. spegnimento automatico di emergenza, protezione da sovraccarico, cinghie o catene di arresto oppure altre protezioni antiribalرامento).

L'elettronica che elabora il segnale di misura deve essere concepita in modo tale che l'eventuale assenza del segnale di misura non causi alcun danno conseguente.

## Pericoli generali in caso di non-osservanza delle istruzioni di sicurezza

I trasduttori di forza sono conformi allo stato dell'arte e senza rischio di guasto. I trasduttori possono costituire fonte di pericolo se vengono montati, installati, impiegati e usati in modo non conforme o da personale non addestrato. Chiunque sia incaricato dell'installazione, messa in funzione, uso o riparazione dei trasduttori di forza, dovrà aver letto e compreso le istruzioni di montaggio e in particolare gli avvisi sulla sicurezza. Se i trasduttori di forza non vengono impiegati in modo conforme o se durante il loro uso vengono ignorati le istruzioni di montaggio e il manuale d'istruzione o trascurate queste note sulla sicurezza, è possibile che essi vengano danneggiati o distrutti.

In particolare i sovraccarichi possono provocare la rottura dei trasduttori di forza. La rottura di un trasduttore di forza può causare lesioni alle persone o danni materiali nell'area circostante.

Se i trasduttori di forza non vengono impiegati secondo la loro destinazione d'uso o vengono ignorate le istruzioni di montaggio o di esercizio, sono possibili guasti o malfunzionamenti, con la conseguenza di danneggiare persone o cose, a causa dei carichi agenti o di quelli controllati dal trasduttore stesso.

Il contenuto della fornitura e le prestazioni del trasduttore coprono solo una piccola parte della tecnica di misura delle forze, poiché la misurazione con trasduttori di forza piezoelettrici presuppone la gestione elettronica del segnale. I progettisti, gli allestitori e i gestori dell'impianto devono sostanzialmente progettare e realizzare gli aspetti concernenti la sicurezza della tecnica di misura delle forze e assumersi la responsabilità di minimizzare i pericoli residui. È richiesta l'osservanza delle prescrizioni vigenti nel rispettivo paese e luogo d'impiego.

## **Conversioni e modificazioni**

Senza il nostro esplicito benestare, non è consentito apportare al trasduttore modifiche dal punto di vista strutturale e della sicurezza. Qualsiasi modifica annulla la nostra eventuale responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.

## **Manutenzione**

I trasduttori di forza della serie CFT sono esenti da manutenzione.

## **Smaltimento**

Conformemente alla legislazione nazionale e locale sulla tutela dell'ambiente e sul recupero e riciclaggio dei materiali, i trasduttori non più utilizzabili devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, contattare le autorità locali o il rivenditore da cui si è acquistato il prodotto.

## Personale qualificato

Per personale qualificato s'intendono coloro che abbiano familiarità con l'installazione, il montaggio, la messa in funzione e l'impiego del prodotto e che abbiano conseguito la corrispondente qualifica per la loro attività.

Per personale qualificato si intende personale che soddisfi almeno uno di questi tre requisiti:

- Quale personale del progetto si devono conoscere i concetti sulla sicurezza della tecnica di automazione ed avere familiarità con essi.
- Quali operatori degli impianti di automazione si deve aver ricevuto l'addestramento sulla sua gestione. Si deve avere familiarità con l'uso della strumentazione e delle tecnologie descritte in questa documentazione.
- Si deve essere incaricati della messa in funzione o degli interventi di assistenza ed avere conseguito la qualifica per la riparazione degli impianti di automazione. Inoltre, si deve disporre di un'autorizzazione per la messa in funzione, la messa a terra e l'identificazione di circuiti elettrici ed apparecchi in conformità alle normative relative alla tecnica di sicurezza.

Durante l'uso devono essere inoltre osservate le normative legali e sulla sicurezza previste per ogni specifica applicazione. Quanto sopra affermato vale anche per l'uso di accessori.

Il trasduttore di forza deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato ed in maniera conforme ai Dati tecnici ed alle norme e prescrizioni di sicurezza.

## 2 Simboli utilizzati

### 2.1 Simboli utilizzati nelle presenti istruzioni

Gli avvisi importanti concernenti la sicurezza sono evidenziati in modo specifico. Osservare assolutamente questi avvisi al fine di evitare incidenti e danni materiali.

Simbolo	Significato
 <b>AVVERTIMENTO</b>	Questo simbolo rimanda a una <i>possibile</i> situazione di pericolo che – in caso di mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza – <i>può causare la morte o lesioni gravissime</i> .
 <b>ATTENZIONE</b>	Questo simbolo rimanda a una <i>possibile</i> situazione di pericolo che – in caso di mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza <i>può causare lesioni medie o lievi</i> .
 <b>Avviso</b>	Questo simbolo rimanda a una situazione che – in caso di mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza – <i>può causare danni materiali</i> .
 <b>Importante</b>	Questo simbolo rimanda a informazioni <i>importanti</i> sul prodotto o sul suo uso.
 <b>Suggerimento</b>	Questo simbolo rimanda a consigli sull'uso o a altre informazioni utili per l'utente.
 <b>Informazione</b>	Questo simbolo rimanda a informazioni sul prodotto o sul suo uso.
<i>Evidenziazione</i> <i>Vedere ...</i>	Il corsivo indica i punti salienti del testo e contrassegna riferimenti a capitoli, figure o documenti e file esterni.

### 3 Contenuto della fornitura ed accessori

- Trasduttore di forza piezoelettrico CFT
- Istruzioni di montaggio
- Relazione di prova

#### 3.1 Accessori (non compresi nel contenuto della fornitura)

Accessori	No. Ordine
Cavo di collegamento per trasduttori piezoelettrici con una spina 10-32UNF su entrambi i lati. Disponibile in diverse lunghezze fino a 7 m	1-KAB143-x
Cavo di collegamento per trasduttori piezoelettrici con una spina 10-32UNF su un lato, una spina BNC sull'altra estremità del cavo. Disponibile in diverse lunghezze fino a 3 m	1-KAB176-x
Presa volante per il prolungamento dei cavi di collegamento piezoelettrici. 10-32UNF alle due estremità.	1-CCO
Sommatore per il collegamento in parallelo di un massimo di quattro trasduttori piezoelettrici ad un amplificatore di carica. Prese: 10-32UNF	1-CSB4/1

## 4 Istruzioni d'impiego generali

I trasduttori di forza sono concepiti per misurare forze di compressione. Misurano forze statiche e dinamiche con elevata accuratezza e devono essere usati con cura. Specialmente il trasporto ed il montaggio richiedono particolare attenzione. Urti o cadute possono danneggiare permanentemente il trasduttore.

I limiti ammessi delle sollecitazioni meccaniche, termiche ed elettriche sono indicati nel *Capitolo 9 "Dati tecnici" a pagina 19*. È essenziale tener conto di questi limiti durante la pianificazione della disposizione di misurazione, il montaggio e quindi durante l'esercizio.

## 5 Struttura e modo operativo

### 5.1 Funzionamento dei trasduttori di forza

I trasduttori di forza della serie CFT funzionano secondo il principio piezoelettrico. Tramite superfici di introduzione della forza precaricate le forze di compressione vengono trasferite sui due elementi di misura in fosfato di gallio. Questi separano le cariche elettriche in modo proporzionale all'andamento della forza. Sulla superficie degli elementi di misura vengono generate cariche che quindi vengono inoltrate da un elettrodo posto tra gli elementi di misura e la custodia del trasduttore alla spina del trasduttore di forza. Se tramite un cavo idoneo è collegato un amplificatore di carica il segnale di carica può essere convertito in un segnale di tensione o in un segnale di forza digitale.

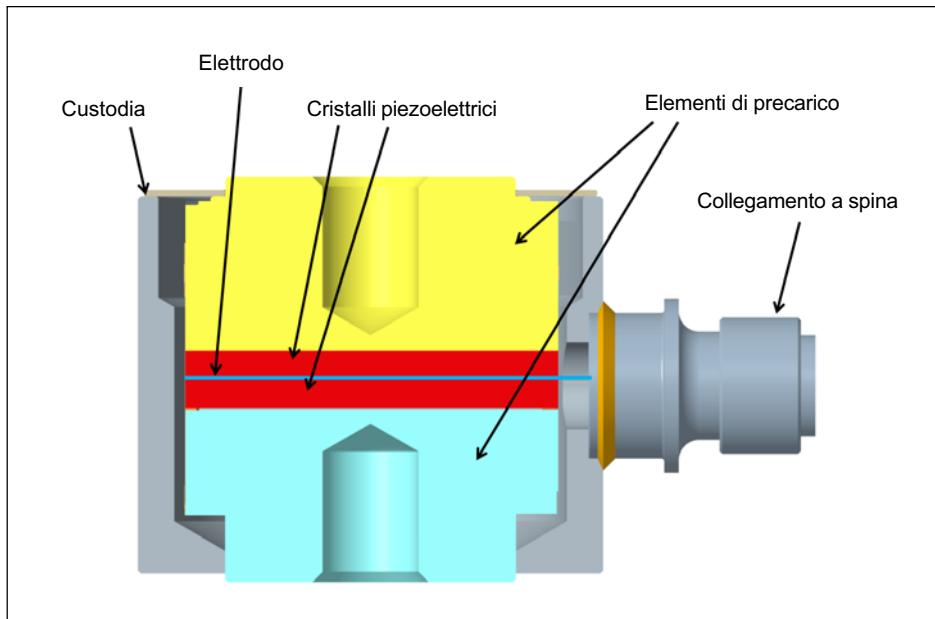


Fig. 5.1 Principio della struttura dei trasduttori CFT

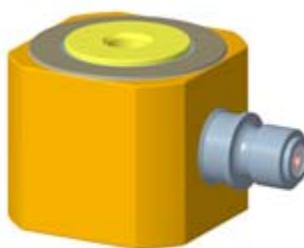


Fig. 5.2 Aspetto dei trasduttori di forza CFT con forze nominali di 5 kN e 20 kN



### Importante

Se il trasduttore viene caricato con una forza, è necessario che sia collegato un amplificatore di carica o che il contatto interno della spina per il collegamento del cavo coassiale alla schermatura sia cortocircuitato.

## 6 Condizioni nel luogo d'impiego

I trasduttori di forza CFT sono costruiti con materiali inossidabili. Proteggere ugualmente il trasduttore dagli agenti atmosferici quali pioggia, neve, ghiaccio ed acqua salmastra.

### 6.1 Temperatura ambientale

L'influenza della temperatura sul segnale di uscita è minima. Per ottenere risultati di misura ottimali rispettare il campo nominale di temperatura.

Tutti i trasduttori della serie CFT sono precaricati meccanicamente con componenti corrispondenti. La forza di precarico dipende dal Modulo E dei materiali impiegati. Poiché il modulo E cambia con la temperatura, con la temperatura cambia anche la forza di precarico cosa che il trasduttore inoltra all'amplificatore di carica come segnale di misura. Per eseguire misurazioni quasi statiche (ad es. per l'autotaratura di catene di misura), si consiglia di portare la catena di misura a temperatura uniforme e costante.

Considerare che la deriva di una catena di misura piezoelettrica aumenta al crescere della temperatura, poiché aumenta anche la mobilità delle cariche elettriche.

### 6.2 Protezione da umidità e corrosione

Se il cavo di collegamento è inserito, i trasduttori di forza della serie CFT soddisfano le condizioni del grado di protezione IP65 secondo EN 60529.

Per trasduttori di forza in acciaio inossidabile considerare che gli acidi e tutte le sostanze che rilasciano ioni intaccano anche gli acciai inossidabili ed i relativi cordoni di saldatura. La corrosione eventualmente derivante può causare il guasto del trasduttore di forza. In questo caso occorre prevedere misure di protezione idonee. Analogamente il trasduttore di forza deve essere protetto da sostanze che aggrediscono gli acciai inossidabili.

## 7 Montaggio meccanico

### 7.1 Misure importanti per il montaggio

- Maneggiare con cura il trasduttore.
- Rispettare i requisiti posti agli elementi d'introduzione della forza come riportato nei paragrafi seguenti di queste istruzioni.
- Il trasduttore non deve essere attraversato da correnti di saldatura. Qualora sussista questo pericolo, è necessario ponticellare elettricamente il trasduttore con un collegamento a bassa resistenza idoneo. A tal scopo HBM offre ad esempio il cavo di messa a terra EEK ad alta flessibilità, da avvitare sopra e sotto il trasduttore.
- Assicurarsi che il trasduttore non possa essere sovraccaricato.



#### AVVERTIMENTO

In caso di forte sovraccarico del trasduttore, esiste il pericolo di rottura del trasduttore. Ciò può mettere in pericolo gli operatori dell'impianto in cui è installato il trasduttore.

Adottare misure di sicurezza idonee per evitare il sovraccarico o per la protezione dai pericoli che ne derivano. Le sollecitazioni meccaniche massime possibili, in particolare la forza di rottura sono riportate nei Dati tecnici.

Durante il montaggio e durante l'esercizio del trasduttore osservare le forze parassitarie massime - forze laterali, momenti flettenti e coppie (*vedi Capitolo 9 "Dati tecnici", pagina 19*) - e la capacità di carico massima ammissibile degli elementi d'introduzione della forza usati.

---

## Avviso

*Se sollecitati - soprattutto con carichi dinamici - i trasduttori piezoelettrici devono essere sempre collegati a un amplificatore di carica. In alternativa è anche possibile cortocircuitare i trasduttori. In caso di non osservanza di questo avviso i trasduttori possono andare incontro a distruzione.*

## 7.2 Direttive generali per il montaggio

Le forze da misurare devono agire sul trasduttore con la massima precisione possibile nella direzione di misura.

I momenti flettenti e i carico eccentrici risultanti da una forza laterale, nonché le forze laterali stesse, superando i valori limite, possono distruggere il trasduttore. Osservare i limiti riportati nei Dati Tecnici.

Inoltre, notare che si possono sfruttare i singoli carichi parassiti (momento flettente, forza laterale, coppia) fino ai limiti specificati nei Dati Tecnici, purché non siano presenti altre componenti parassite. Se le forze laterali, i momenti flettenti e le coppie agiscono contemporaneamente sul trasduttore, la somma del carico non deve superare il 100%.

### Esempio 1:

Vengono usati la forza laterale del 50%, il momento flettente del 25% e la coppia del 25% dei carichi parassiti ammessi.

$$50\% + 25\% + 25\% = 100\%$$

→ Il sensore non viene sovraccaricato e può essere utilizzato.

### Esempio 2:

Vengono usati la forza laterale al 70%, il momento flettente del 25% e la coppia del 25% dei carichi parassiti ammessi.

$$70\% + 25\% + 25\% = 120\%$$

→ Il sensore viene sovraccaricato e non può essere utilizzato.

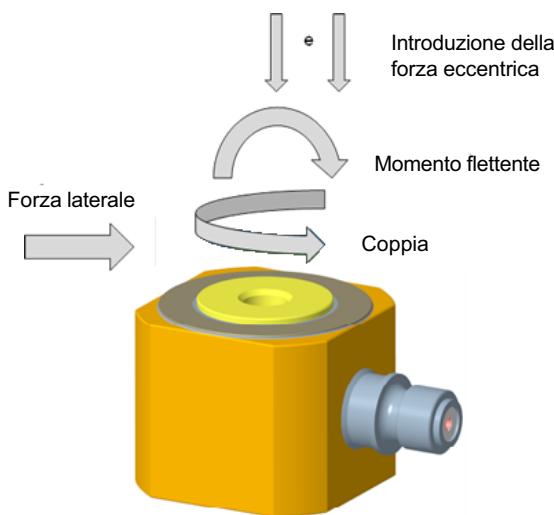


Fig. 7.1 Carichi parassitari: momento flettente, forza laterale, coppia e introduzione della forza eccentrica

Se la forza non viene introdotta al centro del trasduttore, viene generato un momento flettente calcolabile come segue:

$$M_b = F * e$$

Laddove  $F$  è la forza presente, mentre  $e$  è la distanza tra il punto di introduzione della forza e il centro del trasduttore di forza.

## 7.3 Montaggio del trasduttore di forza

La forza deve essere sempre applicata mediante le superfici di introduzione della forza (vedi Fig. 7.2)

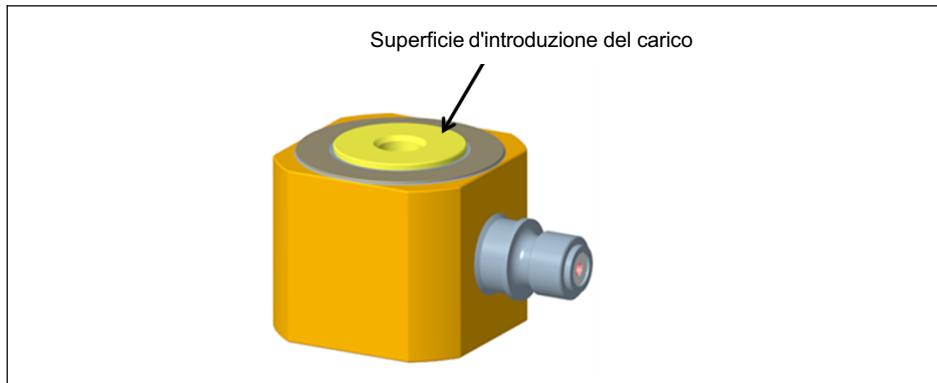


Fig. 7.2 La forza deve essere sempre applicata mediante la superficie d'introduzione del carico

### 7.3.1 Montaggio tramite filettatura centrale

I trasduttori possono essere usati per misurazioni quasistatiche, i carichi dinamici vengono rilevati correttamente. Il trasduttore può essere esposto a forze di trazione. La misurazione delle forze di trazione non è possibile. La forza di trazione massima è riportata nei Dati Tecnici.

Per garantire un'incertezza di misura minima, gli elementi costruttivi collegati al sensore devono presentare una rugosità  $R_a < 0,8 \mu\text{m}$  e una durezza di minimo 40 HRC.

Il trasduttore viene sempre avvitato sulle superfici d'introduzione del carico con il filetto. L'elemento costruttivo del cliente (ad es. profilo, copertura, piastra) deve essere sufficientemente rigido in modo da evitare posizioni inclinate sotto carico (pericolo di momenti flettenti supplementari). La coppia con cui serrare le viti è riportata nella tabella seguente Tab. 7.1.

Le viti da usare devono avere una resistenza di 12,9.

Forza nominale	Coppia di serraggio	Viti per il montaggio del trasduttore	Viti	Min. profondità di avvitamento	Max. profondità di avvitamento
kN	N*m		Numero	mm	mm
5	0,5	M2,5	1	2,0	2,5
20	1,0	M4	1	2,5	3,5

Tab. 7.1 Viti e coppie da usare

## 8 Collegamento elettrico

Usare solo cavi di collegamento altamente isolati che non generano nessuna elettricità di attrito o che ne generano una molto bassa. I cavi di collegamento di HBM soddisfano questa condizione (*vedi Capitolo 3 "Contenuto della fornitura ed accessori", pagina 8*).

I trasduttori della serie CFT possono essere collegati in parallelo. A tal scopo è disponibile il sommatore CSB. Se tutti i trasduttori collegati in parallelo presentano la stessa sensibilità, la sensibilità totale è pari alla sensibilità di ogni singolo trasduttore.

Considerare che le misurazioni con trasduttori piezoelettrici presuppongono resistenze di isolamento molto alte. Imbrattamenti riducono notevolmente le resistenze di isolamento causando una forte deriva. Pertanto non toccare spine o prese e avvitare il tappo protettivo se il trasduttore non è collegato.

## 9 Dati tecnici



Tipo		CFT		
<b>Forza nominale</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>Accuratezza di misura</b>				
<b>Errore relativo per posizione invariata</b>		%	0,1	
<b>Classe di precisione</b>				
<b>Banda relativa di reversibilità</b>	$v_{0,5}$	%	0,5	
<b>Deviazione della linearità</b>	$d_{\text{lin}}$		0,5	
<b>Effetto della forza laterale</b>	$d_q$	N/N	0,06	0,05
<b>Influenza del momento flettente</b>	$d_{\text{Mb}}$	%	0,8	0,06
<b>Effetto della temperatura sulla sensibilità</b>	$C_{\text{T}}$	%	0,5	
<b>Sensibilità elettriche</b>				
<b>Sensibilità</b>	C	pC/N	-7,7	
<b>Tolleranza della sensibilità</b>	$d_c$	%	5	
<b>Resistenza di isolamento</b>	$R_{\text{iso}}$	$\Omega$	$>10^{13}$	
<b>Collegamento</b>			Collegamento coassiale 10-32 (Microdot)	
<b>Temperatura</b>				
<b>Campo nominale di temperatura</b>	$B_{t,\text{nom}}$	°C	-40...+120	
<b>Campo della temperatura di esercizio</b>	$B_{t,G}$		-40...+120	
<b>Campo della temperatura di magazzinaggio</b>	$B_{t,S}$		-40...+120	
<b>Grandezze caratteristiche meccaniche</b>				
<b>Massima forza di esercizio</b>	$F_G$	%	110	
<b>Forza limite</b>	$F_L$		110	
<b>Forza di rottura</b>	$F_B$		200	150
<b>Forza laterale limite<sup>1)</sup></b>	$F_q$	N	80	160
<b>Coppia limite<sup>1)</sup></b>	$M_G$		0,3	1
<b>Momento flettente limite a <math>F_z=0</math> N</b>	$M_b$ amm, 0%		2	4
<b>Momento flettente limite a <math>F_z=F_{\text{nom}}</math></b>	$M_b$ amm, 100%	Nm	0,5	2
<b>Deflessione nominale ±15%</b>	$s_{\text{nom}}$		11	18
<b>Rigidità</b>	F/S	$10^5$ N/mm	4545	11111

Tipo			CFT	
<b>Forza nominale</b>	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>Frequenza propria di risonanza</b>	$F_{\text{rb}}$	kHz	40	36
<b>Coppia di serraggio per filettatura</b>	$M_{\text{mont}}$	Nm	0,5	1
<b>Forza di trazione max.<sup>2)</sup></b>	$F_{\text{traz}}$	kN	0,5	2
<b>Aampiezza della vibrazione ammessa</b>	$F_{\text{rb}}$	% di $F_{\text{nom}}$	100	
<b>Dati generali</b>				
<b>Grado di protezione secondo EN 60529</b>				IP65
<b>Materiale dell'elemento di misura</b>				Fosfato di gallio
<b>Massa</b>	m	g	8	22

- 1) In caso di carico in direzione di trazione, il trasduttore può essere caricato solo con il 10% della forza laterale limite/coppia limite specificate  
 2) Trasduttore non tarato in direzione di trazione

## 10 Dimensioni

Dimensioni CFT forza nominale 5, 20 kN

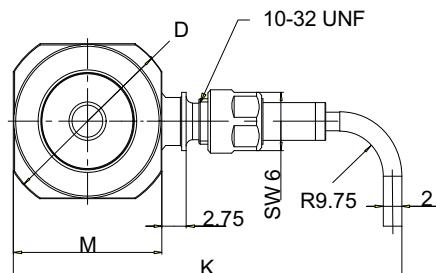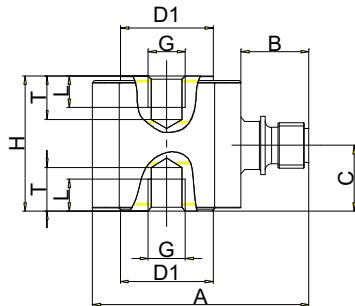

Tipo	D	D <sub>1</sub>	M	H	B	G	T	L	K	A	C
CFT/5KN	13	5	11	10	7,45	M2,5	3,15	2,25	circa 36	18,45	5,05
CFT/20KN	19	10	16	14	7,45	M4	4,05	3	circa 41	23,45	7,13



**Operating Manual | Bedienungsanleitung |  
Manuel d'emploi | Istruzioni per l'uso | 操作说明书**

English

Deutsch

Français

Italiano

中文



**CFT**



---

1	<b>安全提示</b>	3
2	<b>所使用的标识</b>	6
2.1	在本说明书中使用的标记	6
3	<b>供货范围和配件</b>	7
3.1	配件 ( 不包括在供货范围内 )	7
4	<b>一般性应用提示</b>	8
5	<b>结构和原理</b>	9
5.1	力传感器的工作原理	9
6	<b>使用地点的条件要求</b>	11
6.1	环境温度	11
6.2	潮湿和腐蚀防护	11
7	<b>机械安装</b>	12
7.1	安装过程中的重要预防措施	12
7.2	通用安装指南	13
7.3	力传感器的安装	15
7.3.1	通过中心螺纹安装	15
8	<b>电气连接</b>	16
9	<b>技术参数</b>	17
10	<b>尺寸</b>	19

# 1 安全提示

## 规定用途

CFT系列压电力传感器只允许在技术参数所规定的负载极限范围内测量静态和动态压力。而任何其他形式的使用则都是违规的。

为了保证安全操作，必须遵守安装说明书中的规定，以及接下来的安全要求和技术参数表中说明的参数。此外，还应遵守对应的应用情况中需要遵守的法律和安全规定。

力传感器不能被用作安全部件。对此，请留意章节“额外的安全预防措施”。专业的运输、存储、安放和安装，以及认真的操作是保证测力传感器正确和安全运行的前提条件。

## 负荷极限

在使用力传感器时，务必遵守技术数据手册中的数据说明。特别是在任何情况下都不得超出规定的最大负荷。不得超出技术数据手册中规定的

- 极限力
- 极限横向力
- 致断力
- 最大偏心率
- 允许的动态负荷
- 温度极限

多台力传感器互联时需注意，负载/力并不是始终平均分配，也就是说即使还未达到所有传感器的额定力总额，单个力传感器也有可能过载。

## 作为机械元件

力传感器可以作为机械元件使用。为此，请留意“负荷极限”部分和技术参数，以确保不超出使用时所要求的过载极限。

## 事故预防

虽然致断力是测量范围终值的几倍，但是仍须考虑同业工伤事故保险联合会的相关事故防护规定。

## 额外的安全预防措施

力传感器（作为无源传感器）没有（涉及安全的）断路装置。因此需要其他的组件和结构性保护措施，这些应由设备制造商和运营商负责提供。

断裂或出现故障的力传感器会对人员或物品造成损害，因此使用者必须额外采取适当的安全预防措施，这些措施至少应满足相关事故防护规定中的要求（例如自动紧急停机、过载保护、防止坠落的防护条、防护链或者其他防坠落安全装置）。

对于处理测量信号的电子设备，在设计时应考虑不会因测量信号的失灵而造成后续损害。

## 不遵守安全提示的常见危险

力传感器符合当前的技术标准，并且具备操作安全性。对于没经过培训的人员而言，或者在装配、安装、使用和操作传感器不当的情况下，可能会存在危险。负责安装、调试、操作或维修力传感器的所有人员必须阅读并理解安装说明书，尤其是相关的安全技术说明。在使用力传感器的时候，一旦违规使用力传感器、不遵守安装和使用说明书、这里的安全提示或者相关安全规定，那么，就有可能损坏或者损毁力传感器。尤其是在过载的情况下，可能会导致力传感器断裂。一旦力传感器断裂，那么，就有可能导致力传感器周围的人员受伤或者导致周围财产的损失。

一旦违规使用力传感器或者忽视安全提示或者安装或操作说明书中的要求的话，那么，还有可能导致力传感器失效或者出现功能故障，继而有可能导致人身伤害或者财产损失（由作用在力传感器上的负荷所引发或者由被其监控的负荷所引发）。

传感器的服务和交货范围仅能涵盖一部分的测力技术，因为如果要使用压电力传感器进行测量的话，那么，就必须落实电子信号处理。

在测力技术工程方面，设备设计方/安装施工方/使用方必须彻底对安全要求开展策划、落实并且加以负责，使得残留风险能够被降至最低。必须留意现行的国家和地区性规定。

## 改造和改装

在未获得我们书面许可的情况下，禁止对传感器进行结构上和安全技术方面的改动。对于因改动所造成的损失，我们不承担任何责任。

## 维护

CFT 系列力传感器无需维护。

## 废弃处理

对于不能再用的传感器，应根据国家和当地的环保及资源回收规定进行废弃处理，处理时要与常规生活垃圾分开。

如需废弃处理方面更详细的信息，请联系当地的政府部门或者向您销售产品的经销商。

## 具备资格的人员

具备资格的人员是指熟悉产品的安放、安装、调试和操作并且具备相关作业对应资质的人员。

这其中包括至少满足如下三个条件之一的人员：

- 您熟悉自动化技术的安全理念，并且作为项目成员充分熟悉并且掌握。
- 您是自动化设备的操作人员，并且接受过设备操作的培训。对于本文献中所描述的设备和技术的操作，您熟悉并且掌握。
- 您是调试人员或者负责售后服务，并且接受过培训，有能力开展自动化设备的维修。除此以外，还获得了授权，可以根据安全技术标准将电路和设备投入使用、为它们进行接地并且加以标记。

此外，在使用时还应遵守与各应用情况有关的法律和安全规定。这同样也适用于配件的使用。

力传感器只允许由具备相应资格的人员在遵守技术参数和安全规定及准则的情况下使用。

## 2 所使用的标识

### 2.1 在本说明书中使用的标记

涉及到您安全的重要提示都进行了特别的标记。务必要留意这些提示，以避免事故和财产损失。

符号	含义
 <b>警告</b>	该标识提示可能的危险情形，如果没有遵守安全规定，就有可能导致死亡或者严重的人身伤害。
 <b>小心</b>	该标识提示可能的危险情形，如果没有遵守安全规定，就有可能导致轻伤或者中等程度的人身伤害。
 <b>提示</b>	该标识提示如下情形，即如果没有遵守安全规定，就有可能导致财产损失。
 <b>重要</b>	该标识提示的是重要的产品信息或者产品使用方面的信息。
 <b>小建议</b>	该标识提示的是应用小建议或者其它对您有用的信息。
 <b>信息</b>	该标识提示的是产品信息或者产品使用方面的信息。
<b>重点 参见...</b>	斜体字标记的是文中需要重点说明的内容以及指向其它章节、插图或者外部文件和文本的引用。

### 3 供货范围和配件

- CFT 压电力传感器
- 安装说明书
- 检验记录

#### 3.1 配件（不包括在供货范围内）

配件	订购编号
压电传感器连接电缆的两端配有 10-32UNF 插头。可选择不同的长度，最长 7 m	1-KAB143-x
压电传感器连接电缆的一端配有 10-32UNF 插头，另一端为 BNC 插头。可选择不同的长度，最长 3 m	1-KAB176-x
用于延长压电连接电缆的电缆联结器。两端均为 10-32 UNF。	1-CCO
加法盒，用于将最多四个压电传感器并联至电荷放大器。连接插头：10-32UNF	1-CSB4/1

## 4 一般性应用提示

力传感器适用于测量压力。它们能够以高精度测量静态力和动态力，因而需要细致小心的操作。尤其是运输和安装过程必须格外小心谨慎。撞击或者掉落都有可能导致传感器遭受永久性的损伤。

有关允许的机械、热能和电气负荷极限，可以参见 *章节 9“技术参数”，第 17 页*。在对测量系统进行设计、安装以及最终使用的过程中，请务必考虑到这些参数。

## 5 结构和原理

### 5.1 力传感器的工作原理

CFT系列力传感器根据压电原理进行工作。压力通过预加应力的力传导面传递至两个由磷酸镓制成的测量元件上。与力的变化曲线成比例分离出电荷。测量元件的表面便形成电荷，然后通过测量元件和传感器外壳之间的电极将电荷传输至力传感器插头。如果通过合适的电缆连接了电荷放大器，便可将电荷信号转换为电压信号或数字式力信号。

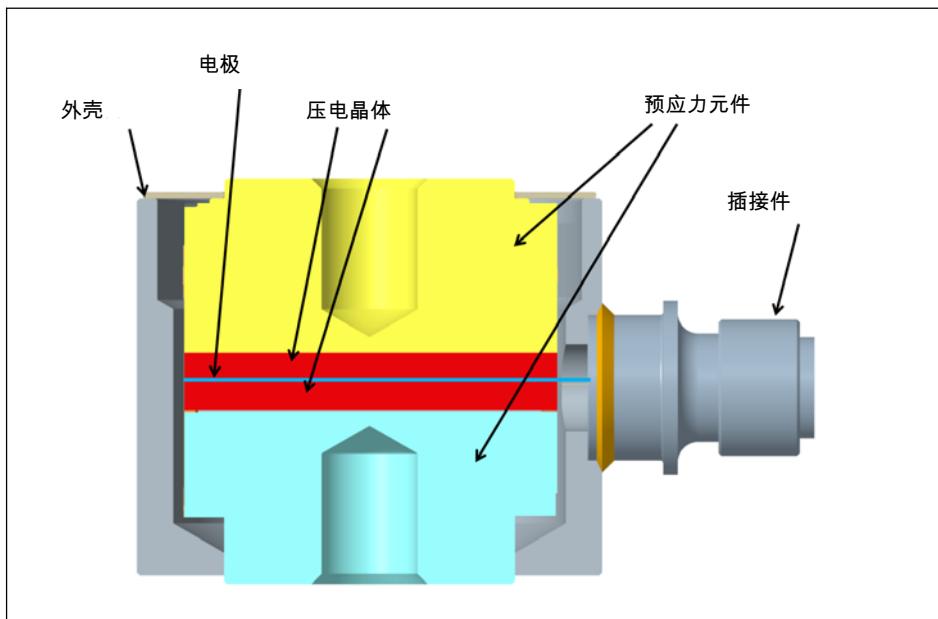


图 5.1 CFT 系列传感器的基本结构

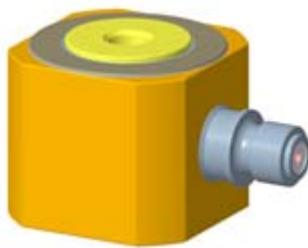


图 5.2 额定力为 5 kN 和 20 kN 的 CFT 力传感器外观图



### 重要

如在传感器上加载力，须保证已连接好电荷放大器，或连接同轴电缆和屏蔽层的插头的内部触点须短路。

## 6 使用地点的条件要求

CFT力传感器由不锈钢材料制成。但仍应避免传感器受到天气的影响，如雨、雪、冰和盐水。

### 6.1 环境温度

温度对输出信号的影响非常小。为了得到最佳的测量结果，必须遵守标称温度范围。

CFT系列的所有传感器均已采用相应的部件预加了机械应力。预应力取决于所用材料的弹性模量。由于弹性模量会随着温度变化而变化，因此传感器作为测量信号继续传输至电荷放大器的预应力也将随温度变化而变化。如果想进行准静态测量（例如测量链的校准），建议使测量链处于均匀恒定的温度环境中。

需注意，在温度升高的情况下压电测量链的漂移有可能增加，因为电荷载体移动性会随着温度升高而增加。

### 6.2 潮湿和腐蚀防护

CFT 系列力传感器在已连接连接电缆的情况下满足 DIN EN 60529 标准保护等级 IP65 的条件。

对于不锈钢制成的力传感器，需要注意的是，酸和所有会释放离子的物质同样也能侵蚀不锈钢及其焊缝。一旦出现腐蚀，可能会导致力传感器失效。在这种情况下，需要落实对应的防护措施。还应保护力传感器避免接触可侵蚀不锈钢的物质。

## 7 机械安装

### 7.1 安装过程中的重要预防措施

- 使用传感器时应多加小心。
- 注意本说明书后续章节中对于传力部件的要求。
- 不允许有焊接电流流过传感器。如果存在这一风险，必须将传感器和一条适合的低电阻线路桥接到一起。为此，HBM 提供了高柔性接地电缆 EEK，它可以被拧装在传感器的顶部和底部。
- 确保传感器不会被过载。



#### 警告

一旦传感器严重过载，就有断裂的危险。这样一来，对于安装了传感器的设备的操作人员而言，就有可能构成危险。

采取适当的安全措施以避免过载或防止由此造成的危险。可能的最大机械负荷 尤其是致断力，标注在技术参数中。

在安装和使用传感器的过程中，需要留意最大干扰力 - 横向力、弯曲力矩和扭矩（参见章节 9“技术参数”，页码 17），以及所使用的传力部件最大允许的负荷。

## 提示

压力传感器在承受负荷、尤其是动力负荷时应始终连接电荷放大器。也可选择使传感器短路。若不遵守该提示有可能造成传感器损毁。

## 7.2 通用安装指南

需要测量的力必须尽可能沿着测量方向施加到传感器上。

由横向力产生的弯曲力矩和偏心负荷以及横向力自身都有可能在超出极限值的情况下损毁传感器。请留意技术参数中的限值。

需注意，只有在没有其它负载出现的情况下，允许使单个的干扰负载（弯曲力矩、横向力、扭矩）达到技术参数中给定的极限值。如果横向力、弯曲力矩和扭矩同时作用在传感器上，则负载的百分比总和不得超出 100 %。

**示例 1：**

使用允许横向力的 50 %、弯曲力矩的 25 % 和扭矩的 25 %。

$$50 \% + 25 \% + 25 \% = 100 \%$$

→ 传感器未过载，允许运行。

**示例 2：**

使用允许横向力的 70 %、弯曲力矩的 25 % 和扭矩的 25 %。

$$70 \% + 25 \% + 25 \% = 120 \%$$

→ 传感器过载，不允许运行。

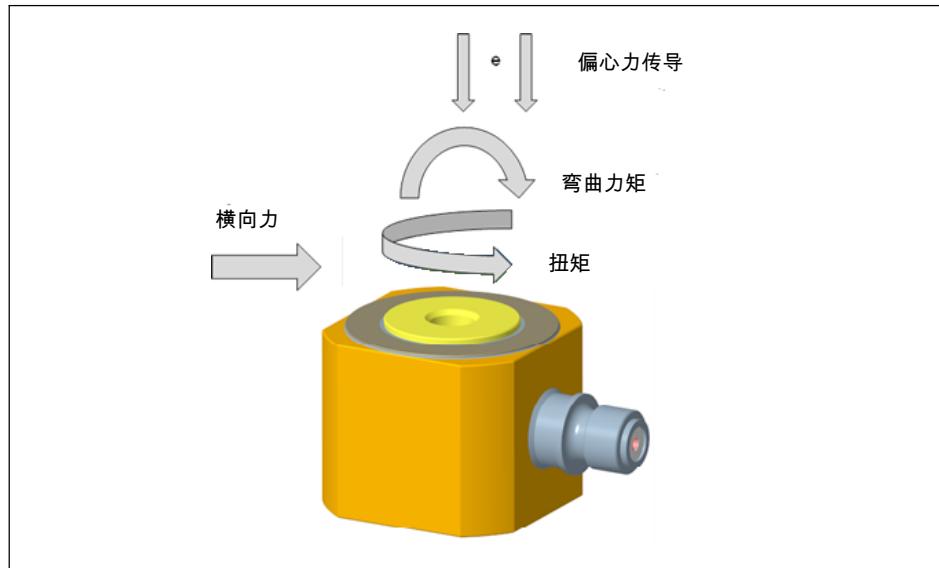


图 7.1 干扰负载：弯曲力矩、横向力、扭矩以及偏心力传导

如果力未从力传感器的中心导入，则会产生一个弯曲力矩，计算公式如下：

$$M_b = F \cdot e$$

F 为施加的力，e 为力导入点与力传感器中心点之间的距离。

## 7.3 力传感器的安装

力的传导必须始终通过力传导面(参见图 7.2)完成

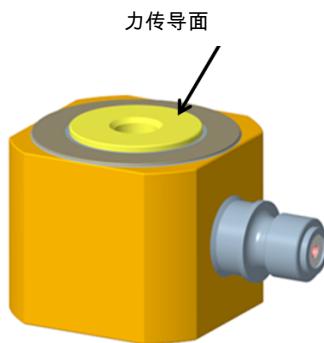


图 7.2 力必须始终通过力传导面导入

### 7.3.1 通过中心螺纹安装

借助这种安装方式传感器可用于准静态测量，可完好的采集动态负载。传感器可承受拉力。拉力无法测量。最大拉力可查阅技术参数。

为了将测量的不安全性降至最低，与传感器相连的结构件的粗糙度应满足  $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ ，硬度应至少达到 40 HRC。

借助螺纹将力传感器拧装到力传导面上。客户自备的结构件（例如型材、盖板、板材）必须具备足够的刚性，确保在承受负载时不会倾斜（否则存在产生额外弯曲力矩的危险）。拧紧螺钉的扭矩请参阅下表 Tab. 7.1。

所使用螺钉的强度必须达到 12.9。

额定力 kN	拧紧扭矩 $\text{N}\cdot\text{m}$	用于传感器 安装的螺钉	螺钉	最小旋入深 度	最大旋入深 度
			数量	mm	mm
5	0.5	M2.5	1	2.0	2.5
20	1.0	M4	1	2.5	3.5

Tab. 7.1 所使用的螺钉和扭矩

## 8 电气连接

请仅使用极少产生或不产生摩擦电的高度绝缘连接电缆。HBM  
连接电缆满足上述条件（参见章节 3“供货范围和配件”，第 7页）。

CFT 系列传感器可并联连接。为此可使用 CSB  
加法盒。如果所有并联连接的传感器具备相同的灵敏度，则总灵敏度与单个传  
感器的灵敏度相等。

需注意，使用压电传感器进行测量时要求具备非常高的绝缘电阻。污垢会显著  
降低绝缘电阻从而导致较强程度的漂移。因此请勿碰触插头或套筒，传感器未  
连接时请拧好保护罩。

## 9 技术参数

型号			CFT	
额定力	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
<b>精度</b>				
不同安装位置的相对振幅		%	0.1	
<b>精度等级</b>				
相对滞后	$v_{0.5}$	%	0.5	
线性	$d_{\text{lin}}$		0.5	
横向力影响	$d_q$	N/N	0.06	0.05
弯曲力矩影响	$d_{M_b}$	%	0.8	0.06
温度对灵敏度的影响	$T K_C$	%	0.5	
<b>电气特征值</b>				
灵敏度	C	pC/N	-7.7	
灵敏度误差	$d_C$	%	5	
绝缘电阻	$R_{\text{iso}}$	$\Omega$	>10 <sup>13</sup>	
接头			同轴接头 10-32 (Micro-dot)	
<b>温度</b>				
标称温度范围	$B_{t,\text{nom}}$	°C	-40 - +120	
工作温度范围	$B_{t,G}$		-40 - +120	
存储温度范围	$B_{t,S}$		-40 - +120	
<b>机械特征参数</b>				
最大工作力	$F_G$	% N	110	
临界力	$F_L$		110	
致断力	$F_B$		200	150
极限横向力 <sup>1)</sup>	$F_q$	N	80	160
极限扭矩 <sup>1)</sup>	$M_G$	Nm	0.3	1
$F_z=0$ 时的弯曲力矩限值	$M_b \text{ perm, } 0\%$		2	4
$F_z=F_{\text{nom}}$ 时的弯曲力矩限值	$M_b \text{ perm, } 100\%$		0.5	2
额定测量路径 ±15 %	$s_{\text{nom}}$	$\mu\text{m}$	11	18



型号			CFT	
额定力	$F_{\text{nom}}$	kN	5	20
刚性	F/S	$10^5 \text{ N/mm}$	4545	11111
基频谐振频率	$F_{\text{rb}}$	kHz	40	36
连接螺纹的拧紧扭矩	$M_{\text{mont}}$	Nm	0.5	1
最大拉力 <sup>2)</sup>	$F_{\text{tens}}$	kN	0.5	2
允许振动负荷	$F_{\text{rb}}$	% v. $F_{\text{nom}}$	100	
<b>一般说明</b>				
保护等级依据 EN 60529 标准			IP65	
测量元件材料			磷酸镓	
接地	m	g	8	22

1) 如果在拉力方向上施加负载，则传感器仅允许加载规定的极限横向力/极限扭矩的10 %

2) 在拉力方向上传感器未校准

## 10 尺寸

额定力为 5、20 kN 的 CFT 传感器的尺寸

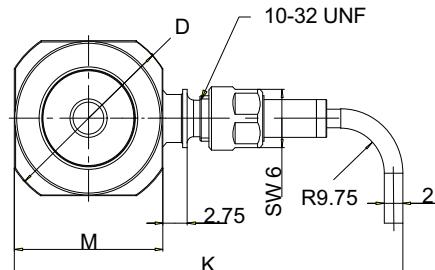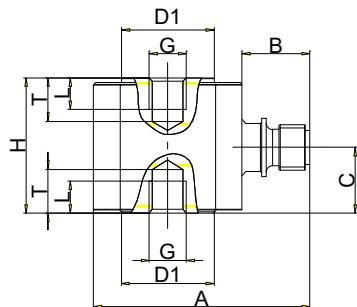

型号	D	D <sub>1</sub>	M	H	B	G	T	L	K	A	C
CFT/5KN	13	5	11	10	7.45	M2.5	3.15	2.25	约 36	18.45	5.05
CFT/20KN	19	10	16	14	7.45	M4	4.05	3	约 41	23.45	7.13

[www.hbm.com](http://www.hbm.com)

**HBM Test and Measurement**

Tel. +49 6151 803-0  
Fax +49 6151 803-9100  
[info@hbm.com](mailto:info@hbm.com)

**measure and predict with confidence**

