DWS2103

Parte 2 - Comandi di comunicazione





Contenuto 3

Contenuto

	Note sulla sicurezza				
1	Intro	duzione	e ed uso appropriato	5	
2	Serie	di con	nandi del DWS2103	6	
	2.1	Struttur	a dettagliata dei menu e dei comandi	8	
	2.2		o dei comandi	15	
	2.3		a ai comandi	16	
		2.3.1	Risposta agli invii	16	
		2.3.2	Risposta alla richiesta di parametri	17	
		2.3.3	Risposta ai commandi errati o sconosciuti	17	
	2.4	Uscita d	della misurazione	18	
	2.5	Parame	etri protetti da parola d'ordine	18	
	2.6	Panorai	mica dei comandi (in ordine alfabetico)	19	
3	Desc	rizione	individuale dei comandi	21	
	3.1	Coman	di di interfaccia	21	
		3.1.1	Comandi di interfaccia COM1	23	
		3.1.2	Comandi di interfaccia COM2, PC/PLC	28	
		3.1.3	Comandi di interfaccia COM3, stampante	31	
		3.1.4	Comandi di interfaccia COM4, indicatore remoto	35	
		3.1.5	Comandi di interfaccia COM5, modulo fieldbus	39	
	3.2	Imposta	zioni della linearizzazione	47	
	3.3	Coman	di del modo misura	51	
	3.4	Funzion	ni speciali	56	
	3.5	Coman	di per il modo Legale per il commercio	63	
	3.6	Coman	di di configurazione dell'indicatore remoto	67	
	3.7	Coman	di di configurazione delle funzioni di stampa	76	
	3.8	Coman	di di configurazione dei tasti funzione e dei menu parametri	89	

Note sulla sicurezza

Vedere il manuale di istruzione, Parte 1.

Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo 'Descrizione individuale dei comandi'.

Il numero di serie salvato nell'impostazione di fabbrica non deve essere modificato.

In questo manuale, i rischi residui vengono segnalati dai seguenti simboli:



ATTENZIONE

Significato:

Possibile situazione di pericolo

Segnala una possibile situazione di pericolo che – se non vengono rispettate le disposizioni di sicurezza – **potrebbe avere** come conseguenza leggere o medie ingiurie corporali.

Simboli per le note sull'impiego e per informazioni utili:



NOTA

Segnala che vengono fornite importanti indicazioni sul prodotto oppure sul suo maneggio.

5

1 Introduzione ed uso appropriato

Questo manuale d'istruzione contiene informazioni dettagliate sul campo d'impiego della interfaccia di comunicazione COM2 (RS-232) dell'elettronica di pesatura DWS2103.

I dettagli riguardanti l'uso generale del DWS2103 si trovano nel Manuale di Istruzione - Parte 1.

Spiegazione dei termini

In questo manuale viene usata l'abbreviazione DWS per indicare l'elettronica di pesatura DWS2103.

Il termine 'trasduttore digitale' viene utilizzato in questo manuale operativo quale termine collettivo per i seguenti strumenti:

AED, C16i, AD103C, AD104C, AD105C, FIT, PW15AHi, PW20i

Accesso al DWS2103

Questo manuale di istruzione descrive la serie di comandi della interfaccia COM2 del DWS per comunicare con PC / PLC.

Accesso al trasduttore

Tramite la COM2 si può anche accedere a parte della serie di comandi del trasduttore. La descrizione di questi comandi si trova nei manuali di istruzione dei rispettivi trasduttori digitali.

Il DWS consente il collegamento di numerosi trasduttori digitali alla interfaccia COM1, sia mediante RS485 che CANopen.

In ogni momento risulta attivo solo uno di questi trasduttori. Lo strumento attivo viene mostrato sull'indicatore e può essere parametrizzato tramite la interfaccia COM2.

Quando si commuta sul trasduttore attivo, è implementata la sua inizializzazione che, a seconda del baudrate impostato, può durare anche numerosi secondi.



La cadenza di campionamento via COM2 è limitata a 10 valori di misura al secondo!

2 Serie di comandi del DWS2103

I comandi del DWS possono essere suddivisi nei seguenti gruppi:

1. Comandi del DWS

- Comandi di interfaccia
 (BD1, BD2, BD3, BD4, BDB, CHA, PA2, PA3, PA4, FC1, FC2, FC3, FC4, PT3, PT4, TWC)
- Comandi di interfaccia del modulo fieldbus COM5 (AD5, BD5, DHC, FC5, IPA, IPG, SNM)
- Comandi per il modo operativo Misura (MSS, MSV)
- Comandi per impiego omologato (legale per il commercio) (LFT, TCR, ENC)
- Comandi per l'impostazione dell'indicatore principale (BFC, DCO, LAG, MAL, MDP*)
- Comandi per l'impostazione della stampa (ESC, PES, PFF, PLB, PLE, PRC, PST)
- Comandi per la stampa dei valori di misura nella memoria alibi (PID, PRT)
- Comandi per l'impostazione dell'indicatore remoto (SCC, SCH, ECC, ECH, EDC, EDL, EDP, PAU)
- Funzioni speciali (SDD*, RES, DPW, SPW, IDN, ERR)
- Impostazione della linearizzazione (LIM, LIN)

^{*} Disponibile dal firmware P204.

2. Comandi per i trasduttori digitali

La descrizione di questi comandi si trova nei manuali di istruzione dei rispettivi trasduttori digitali.

- Correzione dell'accelerazione di gravità (GCA, GDE)
- Aggiustamento della bilancia e formattazione dell'uscita (CWT, LDW, LWT, NOV, RSN, MRA, MTD, ENU, DPT)
- Impostazione della linerizzazione (LIC)
- Impostazioni del modo Misura (HSM, FMD, ASF, NTF, ICR, MTD, ZSE, ZTR)
- Comandi del modo Misura (TAR, TAV, CDL)
- Comandi speciali (TDD, RES, DPW, SPW, IDN, NAM)
- Comandi dei comparatori di allarme (LIV)
- Comandi dei valori di picco (PVS, PVA)
- Controllo del Trigger (TRC, TRF, CDT)
- Controllo del riempimento (dosaggio)
 (FWT, CFD, FFD, CBK, FBK, UTL, LTL, FFM, SYD, MSW, EWT, TAD, FFL, LTC, LTF, RFT, STT, EWT, CBT, FBT, MDT, EMD, TMD, OSN, OMD, DMD, RDS, VCT, SDF, RDP, WDP)
- Indicazione degli Errori (AOV, SOV)

2.1 Struttura dettagliata dei menu e dei comandi

Questo paragrafo descrive la relazione fra il menu "Parametri" ed i comandi implementati (vedere anche il Manuale di Istruzione, Parte 1).

Livello di accesso	Menu Parametri	Secondo livello del menu	Terzo livello del menu	Comando
0	DEVICE SELECTION			
0	INFORMATION			
		SCALE		-
		DWS2103		-
		TARE VALUE		TAV ¹
		WEIGHING RESULT		PID
		TRIGGER		-
		FILLING		-
		PEAK VALUE		PVA ¹
		SOFTWARE INFO		-
		ERROR		
			ERROR LIST	ERR
			SENSOR OVERFLOW	SOV ¹
			ADC OVERFLOW	AOV ¹
1	PRINT			
		MEASUREMENT VALUE		PRT
		PARAMETERS		
			SCALE PARAMETER	PRT
			DWS2103 PARAMETERS	PRT
			BUS SCAN RESULT	PRT
4	DISPLAY			
-	2.0. 2	MAIN DISPLAY		MDP ⁵
		DISPLAY LINE 1		
		-	LEFT	-
			RIGHT	_
		DISPLAY LINE 2		
			LEFT	-
			RIGHT	-
		CONTRAST		DCO
2	LIMIT VALUE			<u> </u>
_		LIMIT VALUE 1		
			FUNCTION	LIV ¹
			INPUT SIGNAL	LIV ¹
			ACTIVATION LEVEL	LIV ¹

			DEACTIVATION LEVEL	LIV ¹
		LIMIT VALUE 2		
			FUNCTION	LIV ¹
			INPUT SIGNAL	LIV ¹
			ACTIVATION LEVEL	LIV ¹
			DEACTIVATION LEVEL	LIV ¹
		LIMIT VALUE 3		
			FUNCTION	LIV ¹
			INPUT SIGNAL	LIV ¹
			ACTIVATION LEVEL	LIV ¹
			DEACTIVATION LEVEL	LIV ¹
		LIMIT VALUE 4		
			FUNCTION	LIV ¹
			INPUT SIGNAL	LIV ¹
			ACTIVATION LEVEL	LIV ¹
			DEACTIVATION LEVEL	LIV ¹
4	PEAK VALUE			PVS ¹
4	TRIGGER ³			
		TRIGGER MODE		TRC ¹
		TRIGGER LEVEL		TRC ¹
		DELAY TIME		TRC ¹
		MEASUREMENT TIME		TRC ¹
		CORRECTION FACTOR		TRF ¹
		CLEAR DEADLOAD TIME		CDT ¹
		DYN. ZERO CORRECTION		
			TIME	DZT ¹
			BAND	DZT ¹
4	FILLING ⁴			
		PARAMETER SET		RDP ¹
		WEIGHT PARAMETERS		
			FILLING WEIGHT	FWT ¹
			COARSE FLOW CUT-OFF	CFD ¹
			FINE FLOW CUT OFF	FFD ¹
			BAG RUPT. COARSE	CBK ¹
			BAG RUPT. FINE	FBK ¹
			UPPER TOL. LIMIT	UTL ¹
			LOWER TOL. LIMIT	LTL ¹
				FFM ¹
			MIN. FINE FEED	LLINI,

			SYST. DIFFERENCE	SYD1
			MIN. START WEIGHT	MSW ¹
			EMPTY WEIGHT	EWT ¹
		TIMING PARAMETER		
			TARING DELAY	TAD ¹
			START W/ FINE FLOW	FFL ¹
			LOCKOUT TIME COARSE	LTC ¹
			LOCKOUT TIME FINE	LTF ¹
			RESIDUAL FLOW TIME	RFT ¹
			STABILIZATION TIME	STT ¹
			EMPTYING TIME	EWT ¹
			BAG RUPT. COARSE	CBT ¹
			BAG RUPT. FINE	FBT ¹
			MAX. FILLING TIME	MDT ¹
		CONTROL PARAMETERS		
			EMPTYING MODE	EMD ¹
			AUTO TARE	TMD ¹
			OPTIMIZATION	OSN ¹
			FUNCTION OUTPUTS	OMD ¹
			FILLING MODE	DMD ¹
			REDOSING	RDS ¹
			VALVE CONTROL	VCT ¹
			SPECIAL FUNCTION	SDF ¹
		COPY PARAMETERS		
			WEIGHT PARAMETERS	-
			TIMING PARAMETER	-
			CONTROL PARAMETERS	-
			ALL	WDP ¹
		COPY TO ALL		-
4	COMMUNICATION			
		LOAD CELLS (COM1)		
			FUNCTION	FC1
			CHANNEL	<u>CHA</u>
			BAUD RATE CAN	BDB
			UART BAUD RATE	BD1
			2-WIRE COMM.	TWC
		PC/PLC (COM 2)		

			FUNCTION	FC2
			BAUD RATE	BD2
			PARITY	PA2
		PRINTER (COM 3)		
			FUNCTION	FC3
			BAUD RATE	BD3
			PARITY	PA3
			PROTOCOL	PT3
		EXT.DISPLAY (COM 4)		
			FUNCTION	FC4
			STANDARD DISPLAY	MDP
			PROTOCOL	PT4
			BAUD RATE	BD4
			PARITY	<u>PA4</u>
			START STRING LENGTH	SCC
			CHARACTER	SCH
			END STRING LENGTH	ECC
			CHARACTER	ECH
			CRC	EDC
			DECIMAL POINT	EDP
			PAUSE [10ms]	<u>PAU</u>
			MEAS. VALUE LENGTH	EDL
		FIELDBUS (COM5) ²		
			FUNCTION	FC5
			DHCP	DHC
			IP ADDRESS	<u>IPA</u>
			SUBNET MASK	SNM
			GATEWAY	<u>IPG</u>
			BAUD RATE	BD5
			ADDRESS	AD5
3	PRINT PROTOCOL			
		PRINTOUT NUMBER		PID
		USER-DEFINED LINE1		PST
		USER-DEFINED LINE2		<u>PST</u>
		USER-DEFINED LINE3		PST
		BLANK LINES ABOVE		PLB
		BLANK LINES BELOW		PLE

		SPACES		PES
		PAGE FEED		PFF
		PRINT COPIES		PRC
		ESCAPE1 (1st BYTE)		ESC
		ESCAPE1 (2nd BYTE)		ESC
		ESCAPE1 (3rd BYTE)		ESC
		ESCAPE1 (4th BYTE)		ESC
		ESCAPE1 (5th BYTE)		ESC
		ESCAPE2 (1st BYTE)		ESC
		ESCAPE2 (2nd BYTE)		ESC
		ESCAPE2 (3rd BYTE)		ESC
		ESCAPE2 (4th BYTE)		ESC
		ESCAPE2 (5th BYTE)		ESC
4	CLOCK	. ,		
		DATE		
			DAY	-
			MONTH	-
			YEAR	-
		TIME		
			MODE	-
			MINUTES	-
			HOURS	-
4	FUNCTION KEYS			
		ZEROING		BFC
		TARING		BFC
		GROSS/NET		BFC
		10-FOLD RESOLUTION		BFC
		PRINT		BFC
4	SCALE CONFIGU- RATION			
		FILTER		
			FILTER MODE	FMD ¹
-			CUT-OFF FREQUENCY	ASF ¹
			COMB FILTER 1	NTF ¹
			COMB FILTER 2	NTF ¹
		DATA RATE		ICR ¹
		HIGH SPEED DATA RATE		HSM ¹
		TARE VALUE		TAV ¹

0	FUNCTION TEST			
		BUS SCAN		-
		LOAD CELL		-
		COM1		-
		COM2		-
		COM3		-
		COM4		-
		SD CARD		-
		DISPLAY		-
		KEYS		-
0	MODE			
		LANGUAGE		<u>LAG</u>
		OPERATING MODE		IMD ¹
		ACCESS LEVEL		MAL
		LEGAL-FOR-TRADE CAPABILITY		<u>LFT</u>
		ENCRYPTION		ENC
5	SCALE ADJUSTMENT			
		PARAMETERS		
			MANUFACTURER	NAM ¹
			IDENTIFICATION	IDN ¹
			UNIT	ENU ¹
			DECIMAL POINT	DPT ¹
			NOMINAL VALUE	NOV ¹
			MULTIRANGE	MRA ¹
			RESOLUTION	RSN ¹
			ZERO TRACKING	ZTR ¹
			INITIAL ZERO SETTING	ZSE ¹
			STANDSTILL MON.	MTD ¹
			G-FACTOR CALIBRATION	GCA ¹
			G-FACTOR APPLICATION	GDE ¹
		INPUT CHARACT.		
			CALIBRATION WEIGHT	CWT ¹
			ZERO LOAD	LDW ¹
			MAXIMUM CAPACITY	LWT ¹
		MEASURE CHARACT.		
			CALIBRATION WEIGHT	CWT ¹
			ZERO LOAD	LDW ¹
			MAXIMUM CAPACITY	LWT ¹
		LINEARIZATION		

			WEIGHT 1	<u>LIN</u>
			MEASUREMENT 1	<u>LIM</u>
			INPUT MEASUREMENT 1	<u>LIM</u>
			WEIGHT 2	LIN
			MEASUREMENT 2	<u>LIM</u>
			INPUT MEASUREMENT 2	LIM
		LINEARIZATCOEFF.		
			PARAMETER 0	LIC ¹
			PARAMETER 1	LIC ¹
			PARAMETER 2	LIC ¹
			PARAMETER 3	LIC ¹
5	COPY PARAMETERS			
		LIMIT VALUES		-
		PEAK VALUES		-
		TRIGGER		-
		FILLING		-
		SCALE		-
		ADJUSTMENT		
		ALL		
5	FACTORY SETTINGS			
		IDENTIFICATION		-
		VERIFICATION NO.		
		DEVICE		TDD0 ¹

¹ Comando per trasduttore digitale (descrizione comando nel relativo manuale di istruzione).

² Disponibile solo se viene usato il modulo fielsbus opzionale.

³ Disponibile solo se è stato selezionato il modo operativo 'TRIGGER'.

⁴ Disponibile solo se è stato selezionato il modo operativo 'FILLING'.

⁵ Disponibile dalla versione firmware P204.

2.2 Formato dei comandi

I comandi possono essere inviati indifferentemente in caratteri maiuscoli o minuscoli.

Ciascun invio del comando deve essere chiuso da un carattere terminatore.

A scelta, il terminatore può essere un Line Feed (LF) od un punto e virgola (;).

Inviando al DWS il solo carattere terminatore, viene annullato (ripulito) il suo buffer di ingresso.

Nella descrizione dei comandi, i termini fra parentesi tonde '()' sono obbligatori e devono essere parte del comando. Quelli fra parentesi acute '< >' sono facoltativi e possono essere tralasciati. Le parentesi stesse non devono essere inviate.

I testi devono essere racchiusi fra virgolette (" ") .

Negli invii numerici vengono soppressi gli zeri in testa.

Le risposte sono costituite di caratteri ASCII e terminano con LF.

Ogni comando è costituito dall'abbreviazione, da uno o più parametri e dal carattere terminatore.

	Abbreviazione	Parametri	Terminatore
Invio	ABC	X	LF ¹ oppure ;
Uscita	ABC?	X	LF ¹ oppure ;

¹ LF: Line Feed (= 0a hex)

Esempio: MSV?;

Questo comando provoca l'uscita di un valore di misura.

Fra l'abbreviazione, i parametri ed il terminatore si possono usare tutti i caratteri ASCII <20_H (Blank).

Per i comandi ed i parametri si possono usare i seguenti caratteri:

In una stringa di invio (comando PST), il campo di invio comprende: $0x1f_{hex} < carattere < 0x7f_{hex}$. In questo caso la stringa è racchiusa fra virgolette "...stringa...".



Dopo che il Master ha trasmesso una stringa di comando (richiesta), è necessario attendere la risposta prima di inviare un'altra richiesta.

Dopo che il Master ha trasmesso una stringa di comando (invio), è necessario attendere almeno 10 millisecondi prima di inviare la successiva richiesta od il successivo comando.

2.3 Risposta ai comandi



Nota sul tempo di reazione del DWS:

I tempi di reazione specificati nella descrizione dei comandi del DWS, non comprendono il tempo di trasmissione del comando al DWS e quello di trasmissione della risposta dal DWS.

2.3.1 Risposta agli invii

La interfaccia da calcolatore COM2 del DWS è una interfaccia RS232.

In seguito ad un invio valido, il DWS risponde con **0CRLF**. In seguito ad un invio non valido o con sintassi errata, il DWS risponde con **?CRLF**.

Esempi:

ASF3; // Imposta il filtro al livello 3

Risposta del DWS: 0CRLF

ASF15; // Imposta il filtro al livello 15

Risposta del DWS: ?CRLF // L'impostazione 15 non esiste (asf 0...10)

Dopo che il Master ha trasmesso una stringa di comando (invio o richiesta), è necessario attendere la risposta prima di inviare un altro comando o richiesta.



Se il parametro è un parametro omologato, ed è attivo il modo operativo omologato (legale per il commercio), detto parametro non verrà variato e la risposta è ?crlf¹.

¹ CRLF: carriage return, line feed (cr = 0d hex, lf = 0a hex)

2.3.2 Risposta alla richiesta di parametri

Una richiesta di parametri è un comando a cui è stato aggiunto un punto interrogativo (?).

Ad una richiesta di parametri, la risposta avviene sempre in formato ASCII. Il carattere terminatore è un Line Feed (LF = 0A hex).

La lunghezza di uscita ad una richiesta è sempre costante per ogni comando.

Esempio:

Richiesta: ASF?; Risposta del DWS: 03 crlf

Dopo che il Master ha trasmesso una stringa di comando (invio o richiesta), è necessario attendere la risposta prima di inviare un altro comando o richiesta.

2.3.3 Risposta ai comandi errati o sconosciuti

II DWS risponde con ?crlf ai comandi errati o sconosciuti.

2.4 Uscita della misurazione

La risposta ad un comando di misura (\underline{MSV} ?) è un valore di misura da \pm 8 cifre, completo di punto decimale e seguito da uno spazio vuoto e da una stringa di 4 caratteri. La stringa viene trasmessa solo se è soddisfatta la condizione di quiete(MTD), altrimenti vengono trasmessi 4 spazi vuoti.

Esempio:

Formato del comando	Risposta del DWS	Numero di Byte
MSV?	±000010.50_kgCRLF ¹	14 + 2

¹ LF: Line Feed (= 0a hex) , CR: Carriage Return (= 0d hex)

Il terminatore dell'uscita di misurazione è sempre un Line Feed.

2.5 Parametri protetti da parola d'ordine

La protezione con parola d'ordine (password) del DWS comprende le impostazioni importanti per la curva caratteristica della bilancia e per la sua identificazione.

I comandi protetti da parola d'ordine vengono attivati solo dopo aver inviato la parola d'ordine. Finché non viene trasmessa la parola d'ordine col comando <u>SPW</u>, i comandi protetti non vengono eseguiti.

Le richieste sono sempre possibili.

2.6 Panoramica dei comandi (in ordine alfabetico)

Comando	PW ¹	LFT ²	Funzione	Pagina
AD5			Indirizzo strumento del modulo fieldbus (opzionale)	
BD1			Baud rate COM 1 (celle di carico)	
BD2			Baud rate COM 2 (calcolatore)	
BD3			Baud rate COM 3 (stampante)	
BD4			Baud rate COM 4 (indicatore remoto)	
BD5			Baud rate COM 5 (modulo fieldbus, opzionale)	
BDB			Baud rate CAN	
BFC			Impostazione tasti funzione	
CHA			Canale di comunicazione COM1 (canale principale / diagnostico)	
DCO			Contrasto dell'indicatore LCD	
DHC			Indirizzo IP, server DHCP (modulo fieldbus, opzionale)	
<u>DPW</u>			Definizione della parola d'ordine	
ECC			Numero di terminatori	
<u>ECH</u>			Definizione del terminatore	
EDC			Somma di verifica (Checksum)	
<u>EDL</u>			Lunghezza del valore di misura	
<u>EDP</u>			Punto decimale	
ENC	Х	Х	Criptazione	
ERR			Richiesta dell'Errore	
ESC	Х		Sequenza di escape della stampante	
FC1			Funzione COM1 (trasduttore digitale)	
FC2			Funzione COM2 (calcolatore)	
FC3			Funzione COM3 (stampante)	
FC4			Funzione COM4 (indicatore remoto)	
FC5			Funzione COM5 (modulo fieldbus, opzionale)	
<u>IDN</u>	Х		Identificazione dell'elettronica col numero di serie	
<u>IPA</u>			Indirizzo IP (modulo fieldbus, opzionale)	
<u>IPG</u>			Indirizzo IP, gateway (modulo fieldbus, opzionale)	
LAG			Impostazione della lingua	
<u>LFT</u>	Х		Omologabile (legale per il commercio)	
LIM	Х	Х	Linearizzazione del valore di misura	
LIN	Х	Х	Linearizzazione del valore di uscita	
MAL	Х		Autorizzazione all'accesso	

MDP ³		Scelta del valore di misura per l'indicatore principale	
MSS		Status del valore di misura corrente	
MSV		Valore di misura corrente	
PA2		Parità della COM2 (calcolatore)	
PA3		Parità della COM3 (stampante)	
PA4		Parità della COM4 (indicatore remoto)	
PAU		Pausa [10ms]	
PES		Numero di spazi in ogni riga (stampante)	
PFF		Form Feed (avanzamento carta) della stampante	
PID		Numero della stampata (contatore)	
<u>PLB</u>		Interlinee prima della stampa	
<u>PLE</u>		Interlinee dopo la stampa	
PRC		Copie da stampare	
<u>PRT</u>	Х	Protocollo di stampa	
<u>PST</u>		Impostazione della stampante	
<u>PT3</u>		Protocollo COM3 (stampante)	
<u>PT4</u>		Protocollo COM4 (indicatore remoto)	
RES		Reset dell'elettronica	
SCC		Numero dei caratteri di Start	
<u>SCH</u>		Definizione dei caratteri di Start	
<u>SNM</u>		Maschera Subnet	
<u>SPW</u>		Abilitazione scrittura di tutti i parametri protetti da parola d'ordine	
TCR		Contatore di taratura	
<u>SDD</u>		Lettura / Salvataggio delle impostazioni dalla / alla scheda SD	
TWC		Comunicazione COM1 (celle di carico)	

¹ PW - Protetto da parola d'ordine coi **comandi DPW / SPW**

² LFT - Parametri omologati (legali per il commercio)

³ Disponibile dal firmware P204.

3 Descrizione individuale dei comandi

3.1 Comandi di interfaccia

Per stabilire la comunicazione fra il DWS ed il PC (COM1), il trasduttore digitale (COM2), la stampante (COM3) o l'indicatore remoto (COM4) è necessario configurare la relativa interfaccia. Il DWS dispone dei seguenti comandi per impostare le interfaccia e scegliere il formato di trasmissione:

•	COMI	Selezione dart / Can	<u>FUI</u>
		Impostazione baud rate, CAN	BDB
		Selezione canale principale / diagnostico	CHA
		Impostazione baud rate	BD1
		Comunicazione (a 2 o 4 fili)	TWC
•	COM2	Impostazione baud rate	BD2
		Impostazione parità	<u>PA2</u>
		Funzione	FC2
•	COM3	Impostazione baud rate	BD3
		Impostazione parità	PA3
		Funzione	FC3
		Protocollo	<u>PT3</u>
•	COM4	Impostazione baud rate	BD4
		Impostazione parità	<u>PA4</u>
		Funzione	FC4
		Protocollo	PT4

Caratteristica della interfaccia seriale:

Bit di Start: 1 Lunghezza parola: 8 Bit

Parità: none / even / odd (nessuna / pari / dispari)

Bit di Stop:

Baud rate: 1200 (9600) ... 115200 baud

La interfaccia asincrone del DWS sono interfaccia seriali, pertanto i bit vengono trasmessi uno dopo l'altro in modo asincrono.

Asincrono significa che la trasmissione opera senza il segnale di cadenza (clock).

Prima di ogni Byte di dati viene posto un bit di start. Dopo seguono i bit della parola, (D0 ... D7), uno o nessun bit di parità per il controllo della trasmissione, ed un bit di stop.

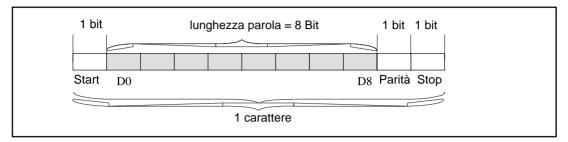


Fig. 1: Composizione di un carattere

Essendo trasmessi i dati uno dopo l'altro, la velocità di trasmissione deve coincidere con quella di ricezione. Il numero di bit al secondo viene denominato Baud rate.

Il bit di start sincronizza esattamente il baud rate esatto per ogni carattere trasmesso. Indi segue la parola di bit di dati, parola che ha sempre la medesima lunghezza. Alla ricezione del bit di stop, la ricevente entra in stato di attesa e si riattiva alla ricezione del successivo bit di start.

Il numero di caratteri per valore di misura è fissato a 13 caratteri (11 caratteri per il valore di misura e 2 caratteri CRLF).

3.1.1 Comandi di interfaccia COM1

FC1

Function COM1

(Imposta il tipo di interfaccia per la interfaccia celle di carico, COM1)

Contenuto	Note
FC1	
1	
P1: 0=UART 1=CAN	
0	
< 10 ms	
no	
no	
col comando SDD1;	
FC1 (P1);	
Ocrlf	Per invio OK
FC1?;	
P1 crlf	P1 = 1 carattere
	FC1 1 P1: 0=UART 1=CAN 0 < 10 ms no no col comando SDD1; FC1(P1); 0crlf FC1?;

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il comando commuta la interfaccia per triggerare il trasduttore digitale fra UART e CAN.

Esempio:Risposta:FC1?;1crlfLa interfaccia COM1 è commutata su CANFC1 0;0crlfCommuta la interfaccia COM1 su UART



Baud rate CAN, COM1

(Imposta il baud rate CAN per la interfaccia delle celle di carico, COM1)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto BDB	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1=1000, 20000, 50000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000	P1 in Baud
Impostazione di fabbrica	125000 baud	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	e no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	BDB P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	BDB?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta il baud rate per la comunicazione CAN della interfaccia COM1. La interfaccia CAN viene attivata con <u>FC1</u>

Esempio: Risposta:

BDB?; 1250000crlf Equivalente a 125000 baud

BDB 250000; OCRLF Impostazione del baud rate a 250000 baud



Channel COM1

(Imposta il canale per la interfaccia celle di carico, COM1)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	CHA	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0=Canale principale 1=Canale dia	gnostico
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	CHA (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	CHA?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando determina se il trasduttore digitale deve essere triggerato mediante il canale principale o quello diagnostico Se triggerato tramite il canale diagnostico, il baud rate di 38400 e la comunicazione a 2 fili vengono impostati automaticamente.

Esempio: Risposta:

CHA?; 1 crlf La interfaccia è sul canale diagnostico CHA 0; Commuta la interfaccia sul canale principale



Baud rate COM1

(Imposta il baud rate per la interfaccia celle di carico, COM1)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	BD1	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1=9600, 19200, 38400, 57600, 115200	P1 in Baud
Impostazione di fabbrica	38400 baud	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	BD1 P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	BD1?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta il baud rate per la comunicazione seriale della interfaccia COM1.



Quando viene si cambia il baud rate della interfaccia COM1, viene cambiato automaticamente anche quello delle celle di carico. Quest'ultimo viene salvato nelle celle di carico a prova di caduta della tensione di rete e viene eseguito uno ScanBus (Appello) col nuovo baud rate. La parità della interfaccia COM1 (celle di carico) non può essere cambiata.

Esempio: Risposta:

BD1?; 38400crlf Equivalente a 38400 baud, bD1 38400; il DWS risponde con 38400 baud. La parità resta inalterata.



2-wire communication

(Comunicazione a 2 fili per la interfaccia celle di carico, COM1)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	TWC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0 / 1	
Impostazione di fabbrica	0 baud	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	TWC P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	TWC?;	
Risposta del DWS	P1	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando commuta la comunicazione col trasduttore digitale (interfaccia COM1) al modo bus a 2 fili (half duplex). Questo modo operativo è richiesto quando si collega l'AD105C o le catene di misura con AD105C.

Nel modo operativo a 2 fili, agli invii non viene risposto con 0crlf o ?crlf.

Esempio:	Risposta:	
TWC?; TWC 0;	1crlf Ocrlf	Equivalente alla comunicazione a 2 fili attivata. Configurazione full duplex, il DWS risponde con il baud rate impostato, la parità resta invariata.

3.1.2 Comandi di interfaccia COM2, PC/PLC

FC2

Function COM2

(Attiva la interfaccia PC / PLC, COM2)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	FC2	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 = off, 1 = on (RS232)	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	FC2 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	FC2?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando disattiva la interfaccia COM2. Se l'interfaccia è stata disattivata, la si può riattivare solo dal pannello frontale o con la tastiera.

Con la interfaccia disattiva, non viene eseguito alcun comando o fornita alcuna risposta.

Esempio: Risposta:

FC2?; 1crlf La interfaccia COM2 per PC/PLC risulta attiva.
FC2 0; nessuna Disattiva la interfaccia COM2, non è possibile

riattivarla mediante il comando!



BD2 baud rate COM2

(Imposta il baud rate per la interfaccia per PC / PLC, COM2)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto BD2	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 =1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	P1 in Baud
Impostazione di fabbrica	9600 baud	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	BD2 P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	BD2?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta il baud rate per la comunicazione seriale della interfaccia COM2.



Quando viene cambiato il baud rate, inizialmente non è più possibile la comunicazione. Si deve perciò reimpostare anche il calcolatore (baud rate). Per rendere permanente la nuova baud rate la si deve salvare col comando **SDD1**. Ciò garantisce che non verrà impostato nel DWS un baud rate non supportato dalla stazione remota.

Se non viene salvato il nuovo baud rate,il DWS ritornerà al baud rate precedente dopo un un reset od alla riaccensione.

Esempio: Risposta:

BD2?; **38400crlf** Equivalente a 38400 baud. BD2 38400; II DWS risponde con 38400 baud.

La parità resta inalterata.



Parity COM2

(Imposta la parità della interfaccia per PC / PLC, COM2)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PA2	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0=nessuno, 1=pari, 2=dispari	P1 = 1 carattere
Impostazione di fabbrica	1 (= pari)	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PA2 P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PA2?;	
Risposta del DWS	Pcrlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta la parità della interfaccia di comunicazione seriale COM2 per PC / PLC.

Esempio: Risposta:

PA2?; 1CRLF Equivalente alla parità pari.

PA2 2; 0CRLF Commuta la parità su dispari.

Il baud rate resta inalterato.

3.1.3 Comandi di interfaccia COM3, stampante

FC3

Function COM3

(Imposta la interfaccia stampante COM3)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	FC3	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 2	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	FC3 (P1);	Nessuna risposta
Richiesta al Master	FC3?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce la interfaccia COM3.

Definizione dei parametri:

P1 = 0: La funzione di stampa viene disattivata (OFF)

P1 = 1; Stampa tramite RS232

P1 = 2; Stampa tramite USB



Baud rate COM3

(Imposta il baud rate della interfaccia stampante)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto BD3 1 P1 = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Note P1 in Baud
Impostazione di fabbrica Tempo di reazione Protetto da paroladordine Rilevante per la taratura Salvataggio parametri Invio al Master	9600 < 10 ms no no col comando SDD 1; BD3 P1;	
Risposta del DWS Richiesta al Master	Ocrlf BD3?;	Per invio OK
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta il baud rate per la comunicazione seriale.

Esempio: Risposta:

BD3?; 9600CRLF Equivalente a 9600 baud OCRLF Commuta il baud rate a 38400



Parity COM3

(Setting the parity for the printer interface)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto PA3	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0=nessuno, 1=pari, 2=dispari	P1 = 1 carattere
Impostazione di fabbrica	1 (= pari)	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PA3 P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PA3 ?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta la parità della interfaccia di comunicazione seriale della stampante.

Esempio: Risposta:

PA3?; 1CRLF Equivalente alla parità pari.
PA3 2; 0CRLF Commuta la parità su dispari.

PT3

Protocol COM3

(Imposta il protocollo di trasmissione per la interfaccia stampante)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PT3	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 = DTR, 1 = DC1	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordin	e no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PT3 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PT3 ?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il protocollo per la interfaccia seriale stampante COM3. Definizione dei parametri:

P1 = 0; Stampante: protocollo hardware (DTR)

P1 = 1; Stampante: protocollo software (DC1 / DC3 / DC4)

3.1.4 Comandi di interfaccia COM4, indicatore remoto

FC4

Function COM4

(Scelta del telegramma per l'indicatore remoto con la COM4)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	FC4	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 7	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	FC4 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	FC4?;	
Risposta del DWS	Xcrlf	X = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Definizione della stringa di uscita:

P1 = 0:	Nessun indicatore remoto
P1 = 1;	Stringa 1 - Valore lordo o netto + unità (<
P1 = 2;	Stringa 2 - Valore lordo o netto + unità e valore di tara (< max. 28 caratteri)
P1 = 3;	Stringa 3 - Risultato di pesatura + unità (<= 19 caratteri)
P1 = 4;	Stringa 4 - Valore lordo o netto (<= 9 caratteri)
P1 = 5;	Stringa 5 - Valore lordo o netto + unità + status (< = 17 caratteri)

La descrizione dettagliata dei telegrammi si trova nel Manuale di istruzione - Parte 1.



Baud rate COM4

(Imposta il baud rate dell'indicatore remoto)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto BD4 1 P1 =1200, 2400, 4800, 9600, 19200,	Note
	38400, 57600, 115200	P1 in Baud
Impostazione di fabbrica Tempo di reazione Protetto da paroladordine Rilevante per la taratura Salvataggio parametri Invio al Master	9600 < 10 ms no no col comando SDD1; BD4 P1;	
Risposta del DWS Richiesta al Master	Ocrlf BD4?;	Per invio OK
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta il baud rate per la comunicazione seriale.

Esempio: Risposta:

BD4?; 9600CRLF Equivalente a 9600 baud.
BD4 38400; Commuta il baud rate a 38400.
La parità resta inalterata.



Parity COM4

(Imposta la parità dell'indicatore remoto)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PA4	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 = nessuno, 1 = pari, 2 = dispari	P1 = 1 carattere
Impostazione di fabbrica	1 (= pari)	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PA4 P1;	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PA4 ?;	
Risposta del DWS	P1 crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Il comando imposta la parità della interfaccia di comunicazione seriale COM 4 (indicatore remoto).

Esempio: Risposta:

PA4?; 1CRLF Equivalente alla parità pari.
PA4 2; 0CRLF Commuta la parità su dispari.



Protocol COM4

(Imposta il protocollo di trasmissione per la interfaccia indicatore remoto)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PT4	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	02	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PT4 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PT4?;	
Risposta del DWS	Xcrlf	X = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il protocollo di comunicazione della interfaccia seriale COM4 (indicatore remoto).

Definizione dei parametri:

P1 = 0; Indicatore remoto: nessun protocollo (solo trasmissione)

P1 = 1; Indicatore remoto: protocollo hardware (DTR)

P1 = 2; Indicatore remoto: protocollo software (DC1/DC3/DC4)

3.1.5 Comandi di interfaccia COM5, modulo fieldbus

Il DWS può essere ampliato con una interfaccia addizionale COM5 per PC / PLC. Per questa interfaccia sono disponibili vari moduli. Le opzioni di impostazione dipendono dal modulo impiegato.

Il DWS dispone dei seguenti comandi per impostare il modulo tramite la COM2:

•	Attivazione	<u>FC5</u>
•	Moduli Fieldbus	
	Impostazione indirizzo Impostazione baud rate	AD5 BD5
•	Moduli Ethernet	
	Indirizzo IP, DWS2103 Maschera Subnet, DWS2103 Indirizzo IP, Gateway IP automatico (DHCP)	IPA SNM IPG DHC



Questi comandi richiedono un nuovo start del modulo fieldbus. La risposta agli invii avviene solo dopo tale nuovo start, per cui il tempo di reazione può arrivare fino a 5 secondi.

FC5

Function COM5

(Attiva la interfaccia opzionale per PC / PLC, COM5)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	FC5	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: $0 = off, 1 = on$	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 5 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	FC5 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	FC5?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando attiva / disattiva la interfaccia COM5.

Esempio: Risposta:

FC5?; 1crlf Abilita la interfaccia COM5 per PC / PLC.

FC5 0; nessuna Disabilita la interfaccia COM5.



Address COM5

(Imposta l'indirizzo della interfaccia COM5 per PC/PLC opzionali)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	AD5	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 255	
Impostazione di fabbrica	63	
Tempo di reazione	< 5 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	AD5 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	AD5?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 3 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si può cambiare l'indirizzo-strumento della interfaccia COM5. Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

Esempio: Risposta:

AD5?; 063crlf L'indirizzo-strumento è il 63.

AD5 10; 0crlf Imposta l'indirizzo-strumento a 10.



Baud rate COM5

(Imposta il baud rate della interfaccia COM5 per PC/PLC opzionali)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	BD5	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 1000000	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	<5s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	BD5 (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	BD5?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 7 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. .

Funzione:

Con questo comando si può cambiare il baud rate della interfaccia COM5. Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

Esempio: Risposta:

BD5?; **0125000crlf** II baud rate è 125000 baud.

BD5 250000; **Ocrlf** Imposta il baud rate a 250000 baud.



DHCP

(Assegna automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	DHC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 = off, 1 = on	
Impostazione di fabbrica	1	
Tempo di reazione	< 5 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	DHC(P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	DHC?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si attiva l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP tramite DHCP.

Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

L'indirizzo IP viene trasmesso come numero decimale a 10 cifre!

Esempio:Risposta:DHC?;0crlfL'indirizzo IP viene assegnato manualmente.DHC 1crlf0crlfL'indirizzo IP viene assegnato automaticamente.



IP address COM5

(Imposta l'indirizzo IP della interfaccia COM5 per PC/PLC opzionali)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	IPA	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 4294967295	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 5 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	IPA (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	IPA?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 10 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si può cambiare l'indirizzo IP della interfaccia COM5. Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

L'indirizzo IP viene trasmesso come numero decimale a 10 cifre!

Esempio: Risposta:

IPA?; 3232278533crlf L'indirizzo IP dello strumento è 192.168.168.5 Imposta l'indirizzo IP dello strumento a 172.20.1.10.



Subnet mask COM5

(Imposta la maschera subnet della interfaccia COM5 per PC/PLC opzionali)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	SNM	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 4294967295	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 5 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	SNM (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	SNM?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 10 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si può cambiare la maschera subnet della interfaccia COM5. Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

La maschera subnet viene trasmessa come numero decimale a 10 cifre!

Esempio: Risposta:

SNM?; 4294967040crlf La maschera subnet dello strumento è

255.255.255.0

SNM 4294901760crlf Ocrlf Imposta la maschera subnet dello strumento

a 255.255.0.0.



IP address gateway

(Imposta l'indirizzo IP del gateway)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	IPG	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 4294967295	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	<5s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	IPG (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	IPG?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 10 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si può cambiare l'indirizzo IP del gateway. Il modulo fieldbus deve essere nuovamente lanciato (start) dopo aver scritto il nuovo indirizzo. Ciò interrompe la comunicazione mediante la interfaccia COM5.

L'indirizzo del gateway viene trasmesso come numero decimale a 10 cifre!

Esempio: Risposta:

IPG?; 3232278533crlf L'indirizzo IP dello strumento è 192.168.168.5 IPG 2886992144crlf Ocrlf L'indirizzo IP dello strumento a 172.20.1.10.

3.2 Impostazioni per la linearizzazione

Il DWS consente di ridurre la deviazione della linearità della bilancia. Il DWS opera con un polinomio di 3° grado. Per questa correzione si devono usare due punti ausiliari compresi fra il carico morto (**LDW**) e la portata nominale di fondo scala (**LWT**).

Questi comandi devono essere impostati dopo che è stata aggiustata la bilancia (**LDW**, **LWT**, **NOV**).

Valore misurato per la correzione
 Valore di peso per la correzione

Per calcolare i coeficienti di un polinomio di 3° ordine occorrono quattro paia di valori:

Peso (ingresso)	Valore misurato (uscita)	Nota
0	0	Carico morto rimosso
LIN1	LIM1	Primo punto
LIN2	LIM2	Secondo punto
NOV	NOV	Portata nominale

I due punti ausiliari devono pertanto risiedere nel campo 0 ... NOV. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

0 < LIM1 < LIM2 < NOV

0 < LIN1 < LIN2 < NOV



Linearization measured values

(Curva di linearizzazione dei valori di ingresso)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	LIM	
Numero dei parametri	2	
Campo dei parametri	P1 = 1, 2	Valore 1 o 2
	P2 = 0 NOV	parametri
Impostazione di fabbrica	P2 = 0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	Sì	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	LIM (P1), <p2>;</p2>	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	LIM (P1)?;	
Risposta del DWS	P2crlf	P2 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

I valori LIM sono i valori di ingresso della curva di linearizzazione.

Condizione: 0 < LIM1 < LIM2 < NOV

Esempio: Risposta:

LIM1,12345; Ocrlf Viene inviato il peso misurato.
LIM1; Ocrlf II DWS misura il valore del peso .

Per ulteriori informazioni vedere il comando LIN.



Linearization nominal values

(Curva di linearizzazione dei valori di uscita)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto LIN	Note
Numero dei parametri	2	
Campo dei parametri	P1 = 1, 2	Valore 1 o 2
	P2 = 0 NOV (3000000)	parametri
Impostazione di fabbrica	P2 = 0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	sì	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	LIN (P1),(P2);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	LIN (P1)?;	
Risposta del DWS	P2crlf	P2 = 6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

I valori di LIN sono i valori di uscita richiesti per la curva di linearizzazione.

I valori LIN sono quelli che dovrebbero essere mostrati per il carico applicato.

I valori LIM sono quelli correnti misurati per il carico applicato.

Esempio:

Indicazione per bilancia scarica = 0, per carico alla portata nominale = 10.000 kg (10000). Si vuole compensare la non linearità a 2,5 kg ed a 7 kg.

Usare il comando LIN 1 per inviare 2500 (2,5 kg) ed il comando LIM 1 per acquisire il valore di misura corrispondente a 2,5 kg.

Indi, usare il comando LIN 2 per inviare 7000 (7 kg) ed il comando LIM 2 per acquisire il valore di misura corrispondente a 7 kg.

La compensazione della linearità viene calcolata dalle 4 coppie di valori per 0, LIN1/LIM1, LIN2/LIM2, valore nominale. Si devono sempre inviare (misurare) ambedue le coppie di valori LIN1/LIM1 e LIN2/LIM2. Invece, non vanno inviate le coppie di valori per lo 0 e la portata nominale della bilancia.

Condizione: 0 < LIN1 < LIN2 < NOV

Impostazione della linearizzazione:

- Inviare la propria parola d'ordine c ol comando SPW.
- Posizionare il selettore di taratura su LFT = 0.
- La bilancia sia già aggiustata (LDW, LWT, NOV...).
- Disattivare la precedente linearizzazione: LIN1=0, LIN2=0, LIM1=0 LIM2=0.
- Caricare la bilancia con il primo peso noto (Punto 1).
- Inviare il valore LIN1 (scrivere il peso senza virgola).

Per il valore LIM1 si hanno due possibilità:

```
a) 🖟 Richiedere l'uscita di misura (MSV?).
```

Inviare il valore <u>LIM1</u> (scrivere il peso senza virgola),

LIM1<valore MSV>;.

b) ¿ Acquisire il valore LIM1;.

- Caricare la bilancia con il secondo peso noto (Punto 2).
- Inviare il valore LIN2 (scrivere il peso senza virgola).
- Richiedere l'uscita di misura (MSV?).

Per il valore LIM2 si hanno due possibilità:

```
a) ¿ Richiedere l'uscita di misura (MSV?).
```

[Inviare il valore LIM2 (scrivere il peso senza virgola),

LIM2<valore MSV>;.

b) ¿ Acquisire il valore LIM2;.

Salvare nella scheda interna SD i nuovi valori con SDD1.

Disattivazione della linearizzazione:

Inviare i valori standard (presunti).

Inviare la parola d'ordine (DPW).

Se necessario, disattivare il modo omologato (LFT0;)

<u>LIN</u>1,0;

LIN2,0;

LIM1,0;

LIM2,0;

<u>SDD</u>1;

3.3 Comandi del modo misura

Prima di attivare il modo misura, la bilancia dovrebbe essere aggiustata (tarata) e le impostazioni necessarie per il modo misura dovrebbero esser state salvate.

Uscita del valore di misura MSV

• Uscita dello status di misura MSS



Measured value

(Richiesta del valore di misura)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	MSV	
Numero dei parametri	-	
Campo dei parametri	-	
Impostazione di fabbrica	-	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	nessun dato da salvare	
Richiesta al Master	MSV?;	
Risposta del DWS	vedere descizione	14 caratteri + crlf

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

I valori di misura sono definiti come precedentemente (vedere i comandi **NOV** ed **RSN**) ed escono in formato ASCII. Il massimo campo dei valori di misura è: ± 1599999.

La lunghezza della uscita è di 14 caratteri.

I valori di misura in uscita sono riferiti al relativo campo di misura (NOV). Il valore di misura può essere Lordo o Netto (TAS).

Preparazione dell'uscita del valore di misura:

- 1. Definire la scalatura di uscita mediante il comando NOV.
- 2. Definire la risoluzione di indicazione mediante il comando RSN.
- 3. Definire la posizione del punto decimale mediante il comando DPT.
- 4. Definire il modo operativo mediante i comandi MRA ed MRB.
- 5. Definire il modo filtro digitale mediante il comando FMD.
- 6. Definire il filtro digitale mediante il comando ASF.

La scalatura di uscita viene definita dal parametro del comando NOV.

Formato di uscita

La lunghezza dell'uscita ASCII è di 16 byte (compreso CRLF), indipendente dal contenuto:

9 caratteri	1 carattere	4 caratteri	1 carattere
1 - 9	10	11 – 14	15,16
-00001.50		kg	crlf
Valore di misura	Spazio	Unità (ENU)	Terminatore
(polarità, valore di misura con separatore decimale)		(Solo in stato di quiete (MTD), altrimenti 4 spazi)	

Campo di indicazione

Il campo di indicazione è definito come segue:

Quando il valore di misura esce dal campo di indicazione, al suo posto viene mostrato "-----".

NOV è la scalatura dell'uscita. I numeri percentuali si riferiscono a NOV.

L'informazione d è relativa al passo (risoluzione) impostato delle cifre (**RSN**): RN = 2 -> 9 d = 18 Digit (d).



Measured value status

(Richiesta del valore di misura - Informazione sullo status)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	MSS	
Numero dei parametri	-	
Campo dei parametri	-	
Impostazione di fabbrica	-	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	nessun dato da salvare	
Richiesta al Master	MSS?;	
Risposta del DWS	vedere descrizione	10 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >. Se l'invio o la richiesta sono errati, il DWS risponde con ?CRLF.

Funzione:

Lo status del valore di misura è di 32 bitb ed esce come valore decimale da 10 cifre. I bit di status sono definiti come segue:

Indice del bit di status	Contenuto del bit di status	Commenti
0	Netto / Lordo	0 = Valore di misura netto, 1 = Valore di misura lordo (vedere TAS)
1	Zero vero	Il valore di misura lordo o netto è nel campo 0 ± 0,25 d
2	Ingresso IN1	Status dell'Ingresso 1 (1 = attivo)
3	Stato di quiete	Il valore di misura risiede nel campo dello stato di quiete selezionato dal comando MTD , espresso in digit / s.
4	Allarme 1	Status dell'Allarme 1 (vedere LIV)
5	Allarme 2	Status dell'Allarme 2 (vedere LIV)
6	Campo di misura 1	Multicampo: 0 = Campo di misura 1, 1 = Campo di misura 2 (vedere MRA)
7	Funzione Trigger	Viene settato allo start della funzione Trigger e resettato al salvataggio del risultato Trigger (valore MAV)
8	Rabbocco	Riempimento: il rabbocco è attivo (vedere RDS)
9	Flusso grosso	Riempimento: il flusso grosso è attivo

10	Risultato Trigger	MAV può essere letto, leggendolo viene resettato il bit
11	Flusso fine	Riempimento: il flusso fine è attivo
12	Svuotamento	Riempimento: lo svuotamento è attivo (ved. EMD, EPT)
13	Segnale di Pronto	Riempimento: risultato di riempimento leggibile (FRS, SDO)
14	Ingresso IN2	Status dell'ingresso 2 (1 = attivo)
15	Oltrecampo Netto	Valore di tara troppo alto
16	Oltrecampo Lordo	Scalatura troppo sensibile
17	Oltrecampo ADC	Oltrecampo del convertitore A/D (ingresso > ± 3 mV/V)
18	riservato	-
19	riservato	-
20	Rottura sacco	Riempimento: monitoraggio rottura sacco (CBK, FBK)
21	riservato	-
22	Allarme	Riempimento: Allarme (vedere SDF)
23	riservato	-
24	Tempo riempimento	Riempimento: superato tempo di riempimento (DST)
25	Campo indicazione	Superato il campo di'indicazione trasdutt. digitale (MSV)
26	Tolleranza +	Riempimento: superata la tolleranza superiore (UTL)
27	Tolleranza -	Riempimento: superata la tolleranza inferiore (LTL)
28	riservato	-
29	riservato	-
30	riservato	-
31	riservato	-

3.4 Funzioni speciali

Comandi per la parola d'ordine
 DPW, SPW

Reset dell'amplificatore di misura
 Aldentificazione dell'amplificatore
 Salvataggio / Richiamo di tutti i parametri
 Memoria degli errori

ERR

Il DWS dispone della parola d'ordine di protezione parametri rilevanti per l'impiego omologabile (legale per il commercio).

Se **non** viene inviata la parola d'ordine col comando **SPW**, i parametri delle funzioni protette possono essere letti, ma non possono essere variati.

Si può definire una nuova parola d'ordine col comando **DPW**.



Define password

(Definisce la parola d'ordine (password))

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	DPW	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = stringa con max. 7 caratteri ASCII	
Impostazione di fabbrica	"HBM"	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	Sì	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	DPW ("P1");	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando memorizza la nuova parola d'ordine. La sua richiesta non è consentita. Dopo la definizione, la nuova parola d'ordine deve essere attivata con il comando SPW.

La funzione parola d'ordine è sensibile alle lettere maiuscole / minuscole.

La richiesta DPW? non è permessa.



Set password

(Abilita la scrittura di tutti i parametri protetti da parola d'ordine)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri	Contenuto SPW 1	Note
Campo dei parametri	P1 = stringa con max. 7 caratteri ASCII	Deve coincidere col P1 di DPW
Impostazione di fabbrica	"HBM"	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	-	
Invio al Master	SPW ("P1");	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il comando **SPW** inviato con l'esatta parola d'ordine (prima definita col comando <u>DPW</u>), consente l'accesso e la variazione di tutti i parametri protetti.

Il comando **SPW** con una parola d'ordine errata interdice l'accesso ai parametri protetti. Per la richiesta dei parametri non è necessaria alcuna parola d'ordine.

Anche dopo RES o la "riaccensione", i comandi protetti risultano interdetti.

La richiesta SPW? non è permessa.

Il paragrafo 2.6 contiene la panoramica di tutti i parametri protetti.



Restart

(Reset dell'elettronica)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	RES	
Numero dei parametri	-	
Campo dei parametri	-	
Impostazione di fabbrica	-	
Tempo di reazione	< 4 s	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	-	
Invio al Master	RES;	Nessuna risposta

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il comando **RES** provoca l'inizializzazione dello strumento (start a caldo).

Esso non genera alcuna risposta.

Tutti i parametri vengono reimpostati esattamente come sono stati salvati con l'ultimo comando **SDD**. Ciò significa che i dati memorizzati nella scheda SD vengono trasferiti nella memoria RAM.

La richiesta RES? non è permessa.



Identification

(Identificazione dell'elettronica e del numero di serie)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	IDN?	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = Tipo, 15 caratteri ASCII	
Impostazione di fabbrica	HBM,DWS2103,xxxxxxxx,P1yy crlf	Risposta ad IDN?;
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	e no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	IDN ("P1")	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	IDN?;	
Risposta del DWS	HBM,P1,xxxxxxx,P2yy crlf	
		P1 = 15 caratteri
	P2yy è il numero di versione del firmware, xxxxxxx è il numero di serie	32 caratteri + terminatore

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >.

Funzione:

Esce la stringa di identificazione (32 caratteri + terminatore).

Sequenza: tipo di elettronica, numero di serie, versione del firmware.

Il numero di caratteri che esce è fisso. Quello del costruttore è sempre di 3 caratteri, quello dell'elettronica è di 15 caratteri, quello del numero di serie è di 7 caratteri e quello della versione è di 4 caratteri (ogni informazione separata dalla virgola).

Solo il costruttore può assegnare il numero di serie (qualsiasi carattere ASCII).



Store device data

(Salva i parametri dello strumento nella scheda SD)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto SDD	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 1, 2	
	1 = salva il parametro corrente	
	2 = attiva il parametro salvato	
Impostazione di fabbrica	-	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	nessun dato da salvare	
Invio al Master	SDD(P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si salvano tutti i parametri. Il DWS possiede una scheda SD interna. Tutti i parametri vengono salvati in modo non volatile sulla scheda SD.

La richiesta SDD? non è possibile.

Quando i parametri vengono inviati, le impostazioni modificate vengono salvate inizialmente solo nella RAM, per cui non sono a prova di caduta della tensione di rete.

Con il comando **SDD1**, i parametri modificati vengono trasferiti dalla memoria di lavoro alla scheda interna SD, diventando così permanenti.

Il comando SDD2 sovrascrive i parametri modificati.



Error status

(Status di Errore)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto ERR?	Note
Numero dei parametri	-	
Campo dei parametri	-	
Impostazione di fabbrica	-	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	-	
Richiesta al Master	ERR?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 5 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il codice errore ha il campo $0 \dots 9999$ (ERR = 0 = nessun errore). Dopo la lettura dello status di errore, la memoria di errore viene annullata.

La descrizione degli errori si trova nel paragrafo 20.2 del Manuale di istruzione - Parte1.

3.5 Comandi per il modo Legale per il commercio

Questi comandi servono a monitorare le variazioni dei parametri rilevanti per la taratura e ll'omologazione mediante il contatore di taratura.

Selettore di taratura
 Contatore di taratura
 TCR

I parametri rilevanti per la taratura sono:

GCA, GDE, CWT, LDW, LWT, NOV, RSN, MRA, MRB, MTD, ENU, DPT, LIN, LIM, ZSE, ZTR, LFT, TCR

Quando il selettore di taratura è posto a LFT > 0, non si può variare alcuna parametro rilevante per la taratura. Prima di poter variare i parametri rilevanti per la taratura si deve attivare la parola d'ordine (DPW, SPW) e mettere a zero il contatore di taratura (LFT).

Qualsiasi variazione LFT provoca l'incremento di 1 del contatore di taratura non resettabile (TRC).

Dopo la verifica, mettere il selettore LFT su di un valore superiore a zero, indi annotare la lettura del contatore sulla targa di identificazione della bilancia.



Legal-for-trade

(Selettore di taratura (legale per il commercio))

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto LFT 1 P1 = 0, 1, 2	Note
	0 = Applicazioni industriali (non legale per il commercio)	
	1 = Attiva il modo legale per il commerci OIML (R76)	oio
	2 = Attiva il modo legale per il commerc NTEP	cio
Impostazione di fabbrica Tempo di reazione Protetto da paroladordine Rilevante per la taratura	0 < 10 ms sì sì	Disattivato
Salvataggio parametri Invio al Master	col comando SDD 1; LFT (P1);	
Risposta del DWS Richiesta al Master	Ocrlf LFT?;	Per invio OK
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi $\,$ quelli fra < >.

Funzione:

Ad ogni variazione del comando LFT, il contatore di taratura (TCR) aumenta di 1.

Se LFT > 0 (applicazione legale per il commercio), risulta interdetto l'invio dei parametri per i seguenti comandi:

SZA, SFA, GCA, GDE, CWT, LDW, LWT, NOV, RSN, MRA, MRB, MTD, ENU, DPT, \underline{LIN} , \underline{LIM} , ZSE, ZTR

Ciò significa che ogni modifica di questi parametri per applicazioni legali per il commercio viene rilevata dal contatore di taratura non resettabile (TCR).

Il campo di indicazione è definito come segue:

Campo di tara ammesso:

LFT = 0: "100 % di NOV LFT > 0: 0 ... NOV



Trade counter

(Contatore di taratura legale per il commercio)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	TCR?	
Numero dei parametri	-	
Campo dei parametri	-	
Impostazione di fabbrica	invariato	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	sì	
Salvataggio parametri	-	
Richiesta al Master	TCR?;	
Risposta del DWS	xxxxx crlf	6 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo contatore, non resettabile, marca le variazioni dei parametri dei comandi rilevanti per la taratura (modo legale per il commercio) (vedere il comando LFT).

Il massimo valore raggiungibile dal contatore è 4,2 x 10⁹.

Raggiunto tale valore, il contatore si bloccA e non è più attivabile il modo legale per il commercio.

Il contatore può essere riazzerato solo in fabbrica.



Encryption

(Criptazione del valore di misura da trasmettere)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	ENC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0 (Off) / 1(On)	
Impostazione di fabbrica	0	Disattivato
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	e sì	
Rilevante per la taratura	sì	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	ENC (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	ENC?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Per proteggere dalle manipolazioni il valore di misura trasmesso, con questo comando si può criptare (cifrare) il valore di misura.

La criptazione è effettiva quando si attiva il modo omologabile legale per il commercio ($\mathbf{LFT} > 0$).

Nella modalità criptata per applicazioni legali per il commercio, ogni valore di misura proveniente dalle celle di carico collegate viene trasmesso in modo criptato, ed inoltre vengono aggiunte ulteriori informazioni concernenti la cella di carico.

Il DWS verifica l'autenticità di ciascun valore di misura e, se necessario, ne blocca la indicazione.

3.6 Comandi di configurazione dell'indicatore remoto

Questi comandi servono a stabilire la comunicazione con un indicatore ripetitore remoto mediante la quarta connessione seriale (COM4).

Numero dei caratteri di Start SCC Numero dei caratteri di End **ECC** Carattere di Start **SCH ECH** Carattere di End Carattere CRC **EDC** Lunghezza dell'uscita **EDL** Punto decimale **EDP** Cadenza di aggiornamento **PAU**

Alla quarta connessione seriale si può collegare un indicatore remoto.

Baud rate: 1200 ... 115200

Bit di parità: nessuno / pari / dispari

Tipo: RS232

Cadenza di aggiornamento: regolabile 10 ms ... 2500 ms

Protocollo: nessun protocollo (solo trasmissione);

protocollo hardware (DTR);

protocollo software (DC1/DC3/DC4).

Il protocollo deve essere definito nel menu parametri (COMMUNICATION/EXT-DISPLAY (COM4)) (COMUNICAZIONE / INDICATORE REMOTO (COM4)) oppure mediante il comando PT4



External display: Number of start characters (External Display: Start Character Count)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione del numero di caratteri di Start)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	SCC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 15	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	SCC(P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	SCC?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il numero di caratteri di Start della stringa di uscita.

SCC = 0: Non viene definito alcun carattere di Start

SCC = 1 ... 15 Possono essere assegnati fino a 15 caratteri di Start.

I singoli caratteri si definiscono col parametro SCH.

Esempi:

SCC1;

SCH1,2: Il carattere di Start è STX (= 02hex).

SCC5; SCH1,83; SCH2,84 SCH3,65; SCH4,82;

SCH5,84; Viene trasmessa la sequenza di start "START".



External display: Number of end characters (External Display: End Character Count)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione del numero di caratteri di End)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	ECC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 5	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	ECC (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	ECC?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il numero di caratteri di End della stringa di uscita.

ECC = 0: Non viene definito alcun carattere di End

ECC = 1 ... 5 Possono essere assegnati fino a 15 caratteri di End.

I singoli caratteri si definiscono col parametro ECH.

Esempi:

ECC1;

ECH1,3: Il carattere di End è ETX (= 03hex).

ECC3; ECH1,69; ECH2,78;

ECH3,68; Viene trasmessa la sequenza di end "END"



External display: Start character (External Display: Start Character)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione dei caratteri di Start)

Contenuto	Note
SCH	
2	
P1: 1 15	
P2: 0 255	
0	
< 10 ms	
no	
no	
col comando SDD1;	
SCH (P1),(P2);	
Ocrlf	Per invio OK
SCH ?(P1);	
xxxcrlf	3 caratteri
	SCH 2 P1: 1 15 P2: 0 255 0 < 10 ms no no col comando SDD1; SCH(P1),(P2); Ocrlf SCH?(P1);

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce i caratteri di Start della stringa di uscita. L'assegnazione è decimale.

Il numero di caratteri trasmessi è specificato dal comando SCC.

Con SCC = 0, non viene trasmesso alcun carattere di Start.

Esempi:

SCH1,2: Il primo carattere di start è STX (= 02hex). SCH15,83: Il 15° carattere di start è ?S' (= 53hex).



External display: End character (External Display: End Character)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione dei caratteri di End)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto ECH 2 P1: 1 5	Note
	P2: 0 255	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	ECH (P1),(P2);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	ECH ?(P1);	
Risposta del DWS	xxxcrlf	3 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce i caratteri di End della stringa di uscita. L'assegnazione è decimale.

Il numero di caratteri trasmessi è specificato dal comando ECC.

Con ECC = 0, non viene trasmesso alcun carattere di End.

Esempi:

ECH1,3: Il primo carattere di end è ETX (= 03hex). ECH5,69: Il 5° carattere di end è ?E' (=45hex).



External display: Checksum (External Display: Checksum)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione della somma di verifica)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	EDC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0/1	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	EDC (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	EDC?;	
Risposta del DWS	xxxcrlf	3 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce la somma di verifica della stringa di uscita.

EDC = 0: Nessuna somma di verifica (il telegramma è più corto di 1 Byte).

EDC = 1: Viene calcolata la somma di verifica.

La somma di verifica è una funzione XOR: il primo Byte è il carattere di start <u>SCH</u>, l'ultimo Byte è il carattere di end <u>ECH</u>.



External Display: Length)

(Definizione della massima lunghezza dell'indicazione remota)

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto EDL	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0 8	0 = disattivato
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	EDL (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	EDL?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Si può usare questo parametro per limitare il numero di caratteri per il valore di misura nel telegramma.

Con EDL = 0, il valore di misura esce sempre con tutti i 9 caratteri. Se necessario, vengono aggiunti degli spazi in testa (a sinistra).

Gli spazi in testa vengono soppressi impostando EDL > 0.

Nel caso in cui il numero di posti di EDL sia insufficiente per mostrare tutte le cifre rilevanti, verranno rimosse anche le posizioni decimali.

Se il valore di misura non può essere visualizzato correttamente, viene mostrato '----'.

EDL0: Nessun limite, il valore di misura esce con tutti i 9 caratteri.

EDL > 0: Il valore di misura è ridotto al numero di posizioni impostato.

Esempi:

EDL6: Il valore di misura esce con 6 caratteri.



External display: Decimal point (External Display: Decimal Point)

(Protocollo dell'indicatore remoto, definizione del punto decimale)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	EDP	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 2	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	EDP (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	EDP?;	
Risposta del DWS	xcrlf	1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il punto decimale nella stringa di uscita.

EDP = 0: Non esce alcun punto decimale (il telegramma è più corto di 1 Byte).

EDP = 1 Il punto decimale esce sotto forma di punto.

EDP = 2 Il punto decimale esce sotto forma di virgola.



External display: Pause (External Display: Pause)

(Definizione della cadenza di aggiornamento dell'indicatore remoto)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PAU	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 1 255	0 = disattivato
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PAU (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PAU?	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce la cadenza di aggiornamento con incrementi di 10 ms:

PAU1: Cadenza di aggiornamento di 10 ms PAU200: Cadenza di aggiornamento di 2 s

3.7 Comandi di configurazione delle funzioni di stampa

Protocollo di stampa
Sequenza di escape
Numero di interlinee prima della stampa
Numero di spazi prima di ogni riga
Contatore ID (identificazione) stampata
Stringhe stampante
Numero di interlinee dopo la stampa
PET
Numero di interlinee dopo la stampa

Per lanciare una stampata si deve attivare la funzione di stampa FC3

La stampante può essere collegata sia alla porta USB che alla terza connessione seriale.

Baud rate: 1200 ... 115200

Bit di parità: nessuno / pari / dispari

Tipo: RS232

Protocollo: protocollo hardware (DTR)

protocollo software (DC1/DC3/DC4)

Il protocollo deve essere definito nel menu parametri (COMMUNICATION/EXT - DISPLAY (COM4)) (COMUNICAZIONE / INDICATORE REMOTO (COM4)) oppure mediante il comando PT3.

Le varie stampate sono descritte nella Parte 1 del Manuale di istruzione.



Print

(Uscita del valore di misura nella memoria alibi e stampa, se necessario)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PRT	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 5	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PRT (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PRT?;	
Risposta del DWS	xcrlf	1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Se la stampante è collegata ed è stata attivata la funzione di stampa (**FC3**), questo comando lancia automaticamente la stampata dei vari protocolli di stampa.

- P1 = 0: La funzione di stampa disattivata.
- P1 = 1: Valore di misura corrente: lordo o netto e tara.

Se in modo omologato legale per il commercio (LFT > 0), l'uscita viene salvata nella memoria alibi e, se necessario, la stampata è implementata solo se la condizione di quiete si avvera entro 5 s.

- P1 = 2: Peso 1 lordo o netto e tara per pesa a ponte
- P1 = 3: Peso 2 lordo o netto e tara per pesa a ponte
- P1 = 4: Peso 1 lordo o netto, Peso 2, Risultato (Peso 2 Peso 1) e tara per pesa a ponte
- P1 = 5: Risultato lordo o netto (Peso 2 Peso 1) e tara per pesa a ponte



Escape sequences

(Sequenze di escape per il protocollo di stampa)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	ESC	
Numero dei parametri	2	
Campo dei parametri	P1: 0 9	
	P2: 0 255	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	ESC (P1),(P2);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	ESC ?(P1);	
Risposta del DWS	xxxcrlf	3 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Le sequenze di escape servono per configurare la stampante (vedere il manuale della stampante).

Il DWS possiede due sequenze di Escape:

Sequenza 1: ESC ESC0, ESC1, ESC2, ESC3, ESC4 Sequenza 2: ESC ESC5, ESC6, ESC7, ESC8, ESC9

Settando a zero il carattere ESC (ESCx,0), questo carattere non viene trasmesso.

Per disattivare la sequenza 1, bisogna inviare il comando ESC0,0. Per disattivare la sequenza 2, bisogna inviare il comando ESC5,0.



Print Empty Lines Before Printing

(Numero di interlinee prima della stampa dei dati)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PLB	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 99	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PLB (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PLB?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

P1 definisce il numero di interlinee (righe vuote) prima di iniziare la stampa dei dati.



Print Empty Spaces

(Stampa degli spazi di rientro prima di ogni riga)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PES	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 99	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PES (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PES?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

P1 definisce il numero di spazi (blank) di rientro prima dell'inizio di ogni nuova riga.



Page feed after printing (Print Form Feed)

(Avanzamento pagina automatico alla fine della stampata)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PFF	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0/1	
Impostazione di fabbrica	1	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PFF (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PFF?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando attiva l'avanzamento pagina alla fine della stampata. Esso comprende il comando per eiettare la pagina dalla stampante.



Print Copies

(Numero di copie da stampare)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PRC	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1: 0 3	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	PRC(P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PRC?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Con questo comando si definisce il numero di copie che devono essere stampate automaticamente.

P1 = 0: Numero di copie che devono essere stampate.

P1 = 3: 3 copie, in totale 4 stampate (1 originale + 3 copie).



Print Identification Counter

(Contatore ID per il protocollo di stampa ed uscita dei risultati di stampa)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PID	
Numero dei parametri	0/1/2	
Campo dei parametri	0 9,999,999	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	-	
Invio al Master	-	
Risposta del DWS	-	
Richiesta al Master	PID ?(,P1(,P2));	
Risposta del DWS	vedere sotto	

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il contatore ID di stampa è l'identificatore della misurazione nella memoria alibi (scheda SD).

Ad ogni stampata (PRT), la misurazione corrente viene archiviata nella memoria alibi ed il contatore ID di stampa è incrementato di 1.

Il valore del contatore non può essere modificato.

Questo comando fornisce l'ID di stampa corrente, od il risultato di un particolare ID di stampa, in formato binario od ASCII a seconda della scelta.

Descrizione della risposta

1. Lettura dell'ID di stampa

Richiesta al Master PID?;
Risposta del DWS xxxxxxx crlf

Esempio:

PID?:

0000012; Nella memoria alibi si trovano 12 misurazioni

2. Uscita binaria dei dati

Richiesta al Master PID?(P1); Risposta del DWS <100 caratteri>

Il parametro P1 contiene l'ID di stampa.

Il DWS2103 risponde con un blocco di 100 byte. L'ultimo byte contiene la somma di verifica basata sui primi 99 byte.

Dati contenuti	Tipo del dato	Offset (traslazione)	Lunghezza
Contatore ID di stampa	U32	0	4
Data - giorno	U08	4	1
Data - mese	U08	5	1
Data - anno	U08	6	1
Orario - ora	U08	7	1
Orario - minuti	U08	8	1
Valore di misura	S32	9	1
Valore di tara	S32	13	1
Modo	U08	19	1
Punto decimale	U08	20	4
Unità	CH[4]	21	4
Indirizzo strumento	U08	25	1
Numero di serie	CH[7]	26	7
Contatore di taratura	U32	40	4
Status	S32	52	4

CH[x]: campo con la lunghezza x dei caratteri ASCII

La somma di verifica viene calcolata concatenando i primi 99 byte mediante XOR. Somma di verifica = risposta[0] XOR risposta[1] XOR ... XOR risposta[98]

Esempio:

PID?12;

<Risposta: 100 Byte> La data in formato binario del 12° valore di misura

3. Uscita ASCII

Richiesta al Master PID?(P1),(P2);
Risposta del DWS Dipendente da P2

Il parametro P1 contiene l'ID di stampa.

Il parametro P2 specifica il contenuto.

P2	Dati contenuti	Numero di caratteri	Esempio di risposta*
0	Contatore ID di stampa	7	0000002
1	Data / Ora	14	27.04.09 14:50
2	Valore di misura	7	8400
3	Valore di tara	7	1000
4	Status	10	0000000008
5	Unità	4	kg
6	Punto decimale	1	3
7	Numero di serie	7	0026941
8	Indirizzo strumento	3	063
9	Contatore di taratura	7	0000023

^{*} Il carattere terminatore è in ogni caso crlf

Esempi:

PID?12,1

27.04.09 11:48 crlf Data ed Ora della 12ª misurazione

PID?12,2

0005612 crl Valore di misura

PID?12,6

02 crlf Punto decimale

PID?12,5

kg crlf Unità

Il 17.02.10 alle 11:48 il valore di misura 56.12 kg è stato salvato nella memoria alibi.

Descrizione del contenuto di dati

Contatore ID di stampa

Identificatore del valore di misura.

Modo

Il modo descrive il tipo di risultato di stampa ed è definito mediante il modo operativo (IMD) ed il protocollo di stampa (PRT):

- 0 = Valore di misura standard
- 2 = Risultato del trigger
- 3 = Risultato del riempimento

Data / Ora

Data ed ora della misurazione.

Valore di misura

Valore misurato.

Valore di tara

Valore di tara della misurazione.

Lo status descrive se il valore di misura e del tipo lordo o netto.

Status

Stato della misurazione (vedere MSS).

Unità

Untà di misura dei valori di misura o di tara.

Punto decimale

Numero di cifre decimali per i valori di misura o di tara.

Indirizzo strumento

Indirizzo strumento del trasduttore digitale.

Numero di serie

Numero di serie del trasduttore digitale.

Contatore di taratura (LFT)

Stato del contatore LFT al momento della misurazione.



Print Strings

(Stringhe di stampa per il protocollo di stampa)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto PST 2 P1 = 0 2	Note
Impostazione di fabbrica Tempo di reazione Protetto da paroladordine Rilevante per la taratura Salvataggio parametri Invio al Master	P2 = stringa con 30 caratteri Stringa vuota < 10 ms no no col comando SDD1; PST(P1)," P2";	
Risposta del DWS Richiesta al Master	Ocrlf PST?(P1);	Per invio OK
Risposta del DWS	P2crlf	Max. 32 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

II DWS dispone di tre stringe di stampa (P1 = 0 ... 2). Con P2 si possono usare tutti i caratteri ASCII (20hex ... 7f hex).



Print Empty Lines at the End of Printing

(Numero di interlinee dopo la stampa dei dati)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	PLE	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 99	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	PLE (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	PLE?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

P1 definisce il numero di interlinee (righe vuote) alla fine della stampa dei dati.

3.8 Comandi di configurazione dei tasti funzione e dei menu parametri

_	Livello di accesso al menu "Parameter"	MAI
•	Livello di accesso al menu Parameter	IVIAL

• Funzione dei tasti-funzione BFC

Lingua dell'indicatore
 LAG

Contrasto dell'indicatore
 DCO

• Selezione dell'indicazione principale MDP



Menu Access Level

(Livello di accesso al menu parametri "Parameter")

Caratteristica Stringa di comando	Contenuto MAL	Note
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	0 4	
Impostazione di fabbrica	4	
Tempo di reazione	< 15 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	MAL(P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	MAL?;	
Risposta del DWS	xcrlf	1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando definisce il tipo di accesso al menu parametri del DWS:

P1	Accesso al livello di menu
0	INFORMATION, FUNCTION TEST, MODE
1	Come il livello 0, + PRINT (STAMPA)
2	Come il livello 1, + LIMIT VALUE (VALORE DI ALLARME)
3	Come il livello 2, + PRINT PROTOCOL (PROTOCOLLO DI STAMPA)
4	Come il livello 3, + FILTER, COMMUNICATION, CLOCK, FUNCTION KEYS,
	DISPLAY (FILTRO, COMUNICAZIONE, OROLOGIO, TASTI FUNZIONE, VISORE)
5	Come il livello 3, + SCALE CONFIGURATION, SCALE PARAMETERS, OFF-CENTER LOAD COMPENSATION, FACTORY SETTING (CONFIG.
	BILANCIA, PARAMETRI BILANCIA, COMPENSAZIONE DEL CARICO
	D'ANGOLO, IMPOSTAZIONE DI FABBRICA)



Main Display

(Selezione dell'indicazione principale)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri	Contenuto MDP	Note
Campo dei parametri	P1 = 0/1	0 = Valore di misura 1 = Trigger
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	MDP (P1);	
Risposta del DWS Richiesta al Master	Ocrlf MDP?;	Per invio OK
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Comando per specificare quale valore deve apparire più grande nell'indicatore principale del DWS2103.

MDP0: Valore di misuraMDP1: Risultato del trigger *

^{*} Per ottenere i risultati del trigger, si deve impostare il modo operativo 'Trigger' (IMD=1) e deve essersi formato un nuovo risultato trigger.



Function keys (Button Function)

(Attivazione dei tasti funzione)

Caratteristica Stringa di comando Numero dei parametri Campo dei parametri	Contenuto BFC 2 P1: 1 5	Note
	P2: 0/1	
Impostazione di fabbrica	0	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordin	e no	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	BFC (P1),(P2);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	BFC ?(P1);	
Risposta del DWS	P2crlf	2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Questo comando attiva i tasti funzione:

P1 = 1: Tasto funzione ZEROING (AZZERAMENTO)
P1 = 2: Tasto funzione TARING (EFFETTUA TARA)
P1 = 3: Tasto funzione GROSS / NET (LORDO / NETTO)
P1 = 4: Tasto funzione 10-FOLD RESOLUTION (RISOLUZIONE 10x)
P1 = 5: Tasto funzione PRINT (STAMPA)

Il parametro P2 specifica se il tasto funzione è attivato o disattivato:

P2 = 0: Tasto funzione disattivato P2 = 1: Tasto funzione attivato



Language

(Selezione della lingua dell'indicatore)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	LAG	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0/1	
Impostazione di fabbrica	0 (English)	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	Sì	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD1;	
Invio al Master	LAG(P1);	
Risposta del DWS	Ocrif	Per invio OK
Richiesta al Master	LAG?;	
Risposta del DWS	P1crlf	P1 = 1 carattere

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Comando per scegliere il lingua di indicazione:

LAG0: English (inglese) LAG1: Deutsch (tedesco)



Display Contrast

(Impostazione del contrasto dell'indicatore)

Caratteristica	Contenuto	Note
Stringa di comando	DCO	
Numero dei parametri	1	
Campo dei parametri	P1 = 0 19	
Impostazione di fabbrica	10	
Tempo di reazione	< 10 ms	
Protetto da paroladordine	sì	
Rilevante per la taratura	no	
Salvataggio parametri	col comando SDD 1;	
Invio al Master	DCO (P1);	
Risposta del DWS	Ocrlf	Per invio OK
Richiesta al Master	DCO?;	
Risposta del DWS	xxcrlf	P1 = 2 caratteri

Nota: nell'invio del comando, sono obbligatori i parametri fra () e facoltativi quelli fra < >.

Funzione:

Il contrasto dell'indicazione dispone di 20 livelli di regolazione:

DCO0: Contrasto minimo DCO19: Contrasto massimo

Riserva di modifica. Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica. Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 · I 20132 Milano · MI · Italy Tel.: +39 0245471616 · Fax: +39 0245471672 E-mail: info@it.hbm.com · support@it.hbm.com Internet: www.hbm.com · www.hbm-italia.it

